

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 16 ул. Карла Либкнехта
общего (весеннего) осмотра здания
г. Калуга

от 1 апреля 2017 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1960г
Материал стен	кирпич
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	4 (четыре)
Наличие подвалов	отсутствует

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В. Пичугина, начальник ПТО А.А. Абрамова, юрисконсульт Е.В. Фадейкина,

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ № 15», в лице техника А.В. Татаренко

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Стены кирпичные. Наблюдаются выветривание раствора в кирпичной кладке.		Требуется выполнить капитальный ремонт: -ремонт и окраску фасада с изготовлением ПСД
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы	3.1 Окрашен. Наблюдается разрушение, истертости окрасочного слоя. По всей поверхности стен фасада наблюдаются выветривание раствора в кирпичной кладке. 3.2 Проектом не предусмотрено. 3.3 Наблюдается местами разрушение штукатурного слоя (штукатурен под «шубу») 3.4 Балконные плиты кв 75, 79, 46, 65, 66, 67, 68, 8, 31, 44, 48, 52, 7, 27, 6, 27. наблюдается разрушение бетонной стяжки до арматуры по периметру */б плиты, арматура подвержена коррозии 3.5 козырьки над входами в подъезд металлические - наблюдается разрушение окрасочного слоя 3.6 Карнизные плиты в кол-ве 5 штук отсутствуют, 5 шт наблюдается разрушение бетонной стяжки до арматуры по периметру плиты.		п.3.1 Требуется выполнить капитальный ремонт. 3.3, 3.5 Требуется текущий ремонт 3.4, 3.6 Капремонт По решению суда. Обследование дома и составление проектно-сметной документации
4	Входы в подвал	Отсутствует-имеется тех. подполье, отсутствует лестница.		<i>тех</i> , ремонт

5.	Отмостка	Отмостка асфальтобетонная, наблюдаются трещины, просадка грунта, отставание отмостки от цоколя, промоины		Требуется капремонт
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Железобетонные, дефектов и повреждений нет.		Ремонта не требуется
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	<p>Кровля шиферная</p> <p>-ветхое состояние асбестоцементных листов, трещины, отверстия, не герметичное примыкание к вентиляционным каналам и газоходам</p> <p>-деревянная обрешетка и стропильные ноги, местами наблюдаются следы гниения древесины</p> <p>-Свесы, жёлоба, водосточные трубы, и металлические элементы разделок кровли подвержены коррозии металла, отсутствует окрасочный слой, наблюдаются отверстия</p> <p>7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов - выполнен капитальный ремонт в 2016г.</p>		<p>Требуется выполнить капитальный ремонт крыши</p> <p>-смена покрытия</p> <p>-смена обрешетки ориентировано 50%</p> <p>-ремонт стропильной системы с укреплением ее</p> <p>-смена стояков водосточных труб</p> <p>- смена металлических элементов крыши</p>
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	<p>8.1 Ступени входа в подъезд имеют разрушения ж\б плит и цементной стяжки под 1,3,4 в подъездах также наблюдается выбоины в местах примыкания ступеней и плит перекрытия.</p> <p>8.2 Выявлены сколы штукатурного слоя на откосах оконных проемов, рамы оконных проёмов рассохлись, створки имеют не плотный притвор, частичное отсутствие рам второго контура. Тамбурные двери деревянные не обеспечивается плотный притвор, в нижней части дверных блоков и полотен наблюдается гниение древесины.</p> <p>8.3 Наблюдаются частично разрушение штукатурного слоя стен, отслоение красочного слоя стен, оконных блоков, дверей, запыленность и серый налет на побелки стен и потолков.</p>		<p>Требуется выполнить капремонт п.8.1:8.2:8.3:</p>
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная	<p>9.1 Выполнена замена разводящего трубопровода, стояковые ответвления из стальных труб окрасочный слой разрушен, наблюдается коррозия металла, комуты.</p> <p>9.2 Запорная арматура частично в</p>		<p>Требуется кап.ремонт п.9.1:9.2:</p>

	арматура	нерабочем состоянии не подлежит ремонту, Требуется замена.		
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО	10.1 Трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах, частично отсутствует изоляция на трубах.		Требуется капремонт
	10.2 Радиаторы	10.2 Радиаторы старого образца. Истек срок эксплуатации		
	10.3 Запорная арматура	10.3 Запорная арматура частично в не рабочем состоянии не подлежит ремонту.		
	10.4 АОГВ	10.4 не предусмотрено		
11	Система горячего водоснабжения: 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом застройки не предусмотрено.		
12	Система канализации	Трубы системы канализации чугунные, капитальный ремонт не выполнялся наблюдаются в трубах отверстия, трещины, а также коррозия металла. Истек срок эксплуатации		Требуется капремонт
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13..4 Поэтажные электрощиты	Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Выполнен вынос стояков с разводкой по квартирам и установкой отключающие устройства		Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения: - перетяжка стояковых проводов и увеличением их сечения с вынос электрических стояков из квартир согласно существующим нормам и правилам. -замена отключающего устройства на квартиры на автоматические выключатели - Установить светильники с заменой электропроводки и установкой выключателей на этажах

14	Благоустройство 14.1 Асфальтирован ие дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Разрушений не выявлено. 14.2 Установлено в 2015г Разрушений не выявлено.		Ремонт не требуется
15	Прочие работы	Телеантенны имеют большой уклон 2 шт.		

Подпись:

Гл. инженер ООО «УК МЖД

Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

техник ООО «ЖЭУ № 15»

Л.В.Пичугина

Е.В.Фадейкина

А.А.Абрамова

А.В.Татаренко

ст. по гориз.

Иван

Иванов /Иванов/