

АКТ
проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 17 ул. К.Либкнехта
общего (весеннего) осмотра здания

г.Калуга

от 15 апреля 2015г.

Общие сведения по строению

Год постройки - 1969 год

Материал стен - панельный

Число этажей - 5

Число подъездов - 3

Наличие подвалов - техподполье

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»
Пичугина Л.В.

Юрист консультант - Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО - Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖСУ №15», в лице техника Голич
А.В.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства (визуального)**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Панельные - разрушений не выявлено		
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезды 3.6 карнизы	3.2 разрушение межпанельных швов 3.4. наблюдается разрушение балконных плит до арматуры по всему периметру. 3.3 местами отслоение штукатурного и окрасочного слоя 3.5 Выполнен капитальный ремонт 2011г. Разрушений не выявлено. 3.6 разрушений не выявлено		Капитальный ремонт п.3.2,3.3,3.4,
4	Входы в подвал	Вход в тех.подполье из подъезда нарушений не выявлено		
5.	Отмостка	С уличной стороны имеются разрушения.		Треб тек ремонт.
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное	Разрушений не выявлено		

	6. Зподвальное		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент, каналов и дымоходов	П. 7.3. Рубимаст, наблюдаются трещины, небольшие вздутия отслоение листов.	Треб кремонт- истек срок эксплуатации.
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы оконные 8.3. входные двери в подъезды 8.4 отделка	П.8.2. Оконные блоки- ПВХ. Наблюдается местами разрушение окрасочного слоя. Разрушение ступеней лестничных маршей П.8.3. Металлические с домофоном. 8.4 разрушений не выявлено.	Треб тек ремонт ступеней.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1, 9.2 трубы, запорная арматура подвержены коррозии.	Капитальный ремонт. Истек срок эксплуатации
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	Трубы стальные, имеются многочисленные места ремонта, наблюдается коррозия металла, радиаторы старого образца. Произведена замена запорной арматуры(задвижек) в 2013г.	Капитальный ремонт П.10.1,10.2 Истек срок эксплуатации
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрены.	
12	Система канализации	Наблюдаются трещины, сколы, коррозия труб.	Капитальный ремонт. Истек срок эксплуатации
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники	13.1 Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой Современных приборов не	Капитальный ремонт- перевод существующей системы в именно: перетяжка магистральных и

	13.2 Силовая электропроводка	обеспечивает защиту при перегрузках.		стоечковых проводов и увеличение их сечения, установка поэтажных электрощитов с отключающими устройствами на квартиры, установка энергосберегающих светильников с земной электропроводки и установка выключателей на этажах. Согласно Постановлению №170 от 27.09.03г (Приложение №8)
	13.3 Вводное устройство	13.3 Вводное устройство старого образца, разукомплектовано.		
	13.4 Поэтажные электрощиты	13.4 Поэтажные электрощиты не обеспечивают защиты при перегрузке.		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование 14.3 Бельевая площадка	14.1 имеются выбоины и ямы, разрушение бордюрного камня Отсутствует Отсутствует	100%	Капитальный ремонт п.14.1, 14.2, 14.3

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МКДД
Московского округа»

Юрист консультант

Начальник ПТО

техник ООО «ЖЭУ №15»

Л.В. Пичугина

Е.В. Фадейкина

А.А. Абрамова

А.В. Головин