

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 2/75 ул. К. Либкнехта
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 25 апреля 2016г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1978г.

Материал стен кирпич

Число этажей 5 (пять)

Число подъездов 2 (два)

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г.Калуги Л.В.Пичулиной
Эрисконсульт Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: представителя обслуживающей организации ООО «ХЭУ №5»
техника Гелич А.В.Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные - разрушений целостности не выявлены		Ремонта не требуется
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 меж/пан. линии 3.3 скользь	3.1 Имеется увлажнение стен, выветривание раствора в кирпичной кладке, трещина изолирована в арке. 3.2 Не предусмотрено проектом. 3.3 Наблюдается разрушение штукатурного слоя, разрушение красочного слоя (усадочная краска)		Требуется выполнить текущий капитальный ремонт п.3.3, 3.5
	3.4 балконы	3.4 Балконные плиты - разрушений не выявлено		Треб кап. ремонт-утепление фасада
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Разрушение стяжки покрытия плиты.		Треб текущий ремонт-герметизация трещины
	3.6 карнизы	3.6 Разрушений не выявлено		
4	Входы в подвал	Разрушение покрытия, обрешетки, наблюдается гниение дренажины.		Треб тек ремонт.
5.	Отмостка	Выявлены разрушение асфальтового покрытия, трещины, щели между отсыпкой и цоколем, в отдельных		Требуется выполнить тек ремонт

		местах наблюдается просадка. Выполнен ремонт 2 п.		
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	В плитах перекрытия в районе кв. №13 (арка) наблюдается разрушение штукатурки, отверстия в плитах перекрытия		требуется ремонт штукатурки перекрытий с последующим утеплением
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1, 7.2 Проектом не предусмотрено 7.3 Кровля совмещённая выполнена из наглазуемого материала. Выполнен капитальный ремонт над пд. №1, пд. №2 7.4, 7.5 Проектом не предусмотрено 7.6 вентиляционные каналы – неисправностей не выявлено		Ремонта не требуется
8	Подъезды 8.1 порты 8.2 проёмы	8.1 Ступени входа в подъезды выполнены ремонт. 8.2 Выявлены сколы штукатурного слоя на откосах оконных проёмов, рамы оконных проёмов <i>отремонтированы, вставлены новые створки, все остальное</i> . Гамбургские двери деревянные не обеспечивается плотный притвор, в нижней части дверных блоков и полотен наблюдается гниение древесины.		Требуется выполнить текущий ремонт отделки, с заменой дверных блоков.
	8.3 отделка	8.3 наблюдается частично разрушение штукатурного слоя стен, отслоение красочного слоя стен, оконных блоков, дверей, запыленность и серый налет на побелке стен и потолков.		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы	9.1 Трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах		Требуется выполнить капремонт
	9.2 запорная арматура	9.2 запорная арматура частично в исправочном состоянии Отсутствует общий узел учета потребления воды,		Требуется установка общего узла учета потребления ХВС.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО	10.1 Трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах, частично отсутствует изоляция на трубах		Требуется выполнить капремонт Требуется установка общего узла учета

	10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.2 Радиаторы старого образца 10.3 Запорная арматура частично в нерабочем состоянии Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.		потребления тепловой энергии.
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		Ремонта не требуется
12	Система канализации	В исправном, рабочем состоянии		Треб. кап. ремонт- истек срок эксплуатации
13	Система электроснабжения 13.1 Светодиодная электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поверхностные электрощиты	В рабочем состоянии. Отсутствует общий узел учета потребления электроэнергии.		Треб. кап. ремонт- истек срок эксплуатации Требуется установка общего узла учета потребления электроэнергии
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Асфальтовое покрытие - наблюдаются выбоины, разрушение бордюрного камня 14.2 Детское оборудование отсутствует		Требуется выполнить капремонт
15	Прочие работы			

Подпись:

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги

Юрист консультант

Начальник ПТО

Представитель обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15»

Л.Э. Пичулина

Е.В. Фадейкина

А.А. Абрамова

А.В. Гелич

Гришко И.И.

составлено по форме