

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 30, ул. Космонавта Комарова
(осенний) осмотр

Г. Калуга

от 21 сентября 2015 г.

Комиссия в составе :

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Л.В. Пичугиной
Юрист-консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: техника ООО «ЖЭУ-15» Гелич А.В.

Обследовали: Техническое состояние жилого дома, 1968г., 5эт., 10-ти подъездный, кирпичный с техническим подпольем

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	Характер ремонта
1. Фундамент	Неисправностей (разрушений) не выявлено	
Цоколь	Поблодается разрушение штукатурного слоя ориентировочно 15% от общего объема.	Выполнить текущий ремонт штукатурного слоя цокольной части дома
Фасад:	Наблюдается разрушение декоративной арки.	
Отмостка	<i>Разрушение кирпичной кладки боковых опор арки.</i> Отмостка выполнена частично бетонная и асфальтобетонная. Имеются разрушения бетонного основания, трещины, в некоторых местах просадка основания, отмостки к входам в подвал отсутствует	Выполнить текущий ремонт отмостки. <i>Текущий ремонт арки не прошел ввиду отсутствия материалов с учетом подземных</i>
2. Крыша	Кровля созмеренная частично выполнена ремонту в 2010г.	<i>подземных</i>
3. Подъезды	Произведен ремонт в 2014г	
4. Канализация	Разрушений не выявлено	
5. Система центрального отопления	Трубы магистральной разводки металлопластиковые изолированные, трубы столовой разводки - трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой нарушен неисправностей труб не выявлено, запорная арматура на узлах (задвижки) в рабочем состоянии	
6. Холодное водоснабжение	Трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, на момент проверки система ХВС в рабочем состоянии. В техническом подполье под лд. №10, 9, 8, 7, 6, 5, на трубах наблюдается коррозия металла, комуты, закисевшие	Требуется выполнить капитальный ремонт замену трубы системы ХВС на металлопластиковые

	микротрещин в трубах запорная арматура частично в нерабочем состоянии. Понижение труб более 50% от общего объема магистральной разводки	
7. Система горячего водоснабжения	Выполнен ремонт.	
8. Системы электроснабжения	Светильники на л/клетках частично отсутствуют ориентировочно 40%, Освещение над входами в подъезд в гд. №2,3,4,5,6,7,8,9 светильники РКУ в нерабочем состоянии. Бру старого образца.	Требуется капитальный ремонт <small>составить экспли</small> штамп <small>все б/у №р</small> <small>точ. ремонтом</small> <small>выводом из стр</small> <small>пог. в 7-8-10</small>
9. Дворовая территория	Детское оборудование скрашено	

Подпись:

Члены комиссии:

Л.В.Пичутина

Е.В.Фадейкиной

А.А.Абрамова

В присутствие:

А.В.Голич

ст. дона ..