

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 26 ул. Ленина  
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 27 апреля 2016 г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки	1969г
Материал стен	к/б/блочный
Число этажей	5 (пять).
Число подъездов	6 (шесть)
Наличие подвалов	тех. подполье

**Результаты осмотра строения**

Комиссия в составе: Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»  
Л.В. Пичугина, юрисконсульт Фадейкина Е.В., начальник ПТО Абрамова А.А.,  
В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника  
А.В. Голин

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства

# п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался. В цокольной части в блоках пробиты отверстия для вентиляции тех подполья. Установлены репетки - 6шт		
2	<b>Стены</b>	Панельные. Наблюдается разрушение верхнего отделочного слоя панели.		
3	<b>Фасад</b> 3.1 Паружная отделка	3.1 Стены фасада панельные местами наблюдается разрушение верхнего отделочного слоя панели, просвечивается арматурная сетка, отверстия от арматуры, ржавые подтеки на панелях. Стеновые панели окрашены краской на водной основе - наблюдается разрушение красочного слоя.	1008	Требуется капремонт фасада п.3.1 Ремонт герметизации межпанельных п.3.2 Требуется текущий ремонт цоколя п.3.3.
	3.2 Меж/пан. швы	3.2 Наблюдается разрушение герметичности швов между панелями.		Требуется ремонт балконных плит п. 3.4.
	3.3 Цоколь	3.3 Наблюдается разрушение штукатурного и красочного слоя.		Требуется текущий ремонт , окраска металлических косярьков п.3.5
	3.4 Балконы	3.4 балконные плиты имеют значительное разрушение бетонного заполнения по периметру по кв 64, 66, 53, 57, 45, 53, 59, 47, 55, 28, 40, 3 3, 38, 27, 31, 5, 13, 20, 2, 6, 7, 19		
	3.5 Косярьки входов в подъезд	3.5 Косярьки входа в подъезд металлические - наблюдается разрушение красочного слоя .		
	3.6 Каюни	3.6 Разрушений не выявлено.		
4	<b>Входы в подвал</b>	Из подъездов. Дефектов и повреждений нет.		Ремонта не

4	Входы в подвал	Из подъездов. Дефектов и повреждений нет.		Ремонта не требуется.
5.	Отмостка	Имеется в некоторых местах просадка грунта, трещины, щели между отмосткой и цоколем, разрушение асфальтового покрытия	100%	Требуется капримонт.
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подземелье	Ж/бетонные. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется.
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы венц. каналов и дымоходов	7.1,7.2 Разрушений при визуальном осмотре не выявлено.  7.3 Кровля шиферная местами имеются трещины, просветы с дверной стороны. 7.4 Дефектов не выявлено.  7.5 Проектом не предусмотрено.  7.6 Наблюдаются разрушение кирпичной кладки, вывецизание раствора в кирпичной кладке труб дымоходов. Частично выполнен ремонт в 2013г.	100%	Требуется текущий ремонт п.7.3  Капитальный ремонт п.п. 7.6.
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	8.1 На лестничных площадках наблюдается частичное разрушение стяжки в цементных полах. Наблюдается разрушение входной площадки 4 под.  8.2 Тамбурные двери - деревянные , наблюдается механическое повреждение дверных полотен, двери не закрываются в припор, шелушение, распрессивание окрасочного слоя, отсутствует остекление дверных полотен. Частично отсутствует оконные рамы 2-го контура и остекление на п/клетках.  8.3 в подъездах №2,3,4 выполнен текущий ремонт. В подъезде №1 наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоя стеновых панелей, потолков, окон, дверей.		Требуется текущий ремонт п.8.1, 8.2,8.3- 1 п.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	9.1 Разводящий трубопровод стальной, Окрасочный слой разрушен, подвержены коррозии, следы ремонта, хомуты.  9.2 Запорная арматура в не рабочем состоянии, ремонту и ревизии не подлежит.	100%	Требуется капримонт системы ХВС.
10	Система центрального		100%	Требуется капримонт

	10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.1 Трубы стальные, поражение коррозией отдельных участков труб, следы ремонта. 10.2 Радиаторы старого образца. В эксплуатации более 30 лет. 10.3 Запорная арматура в рабочем состоянии.		истек срок эксплуатации.
11.	<b>Система горячего водоснабжения</b> 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	<b>Система канализации</b>	Трубы чугунные, наблюдается коррозия, трещины.	100%	Требуется калремонт. Истек срок эксплуатации
13	<b>Система электроснабжения</b> 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поверхностные электроощиты	13.1, 13.2 Наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов в связи с длительной эксплуатацией. 13.3 ВРУ старого образца, следы ремонта. 13.4 Поверхностные электроощиты не обеспечивают защиты при перегрузках.	100%	Требуется калремонт. Истек срок эксплуатации.
14	<b>Благоустройство</b> 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Асфальтобетонное покрытие выполнено ремонт в 2008г. разрушений не выявлено.  14.2 Наблюдается разрушение окрасочного слоя.		п.14.2 - текущий ремонт
15	Прочие работы	Трубы фасадного пазопровода подвержены коррозии		Требуется текущий ремонт

**Подписи:**

Главный инженер ООО  
«УК МЖД Московского округа» г.Калуги

Юрист консультант

Начальник ПТО

техник: ООО «ЖЭУ № 15»



Л.В.Литвинина

Е.В.Фадейкина



А.А.Абрамова

А.В.Голич

Старший инженер

Елена Евгеньевна Чубрикова