

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 48 ул. Ленина
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 18 мая 2016 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1960
Материал стен	кирпичные
Число этажей	5
Число подъездов	4
Наличие подвалов	нет

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В. Пинчутина

Юрист консультант Е.В. Фадейкина

Начальник ПТО А.А. Абрамова

В присутствии: ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника Татаренко А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/р	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Наружные - кирпичные. Частичное разрушение кирпичной кладки. Вытеснение раствора в кладке.		Требуется текущий ремонт. Обследование спаси тепловизором
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 цоколь 3.3 балконы 3.4 козырьки входов в подъезд 3.5 карнизы	3.1 Наружные - кирпичные. Частичное разрушение кирпичной кладки. Вытеснение раствора в кладке. 3.2 Отслоение окрасочного слоя цоколя. 3.3 Разрушение балконной плиты местами до арматуры. кв25, 29, 37, 48, 52, 56, 66, 47, 51, 55, 30, 67, 71, 50, 58, 27, 31, 11, 15, 19, 7, 10. 3.4 Разрушений козырьков в подъездах не наблюдается. 3.5 Частичное разрушение карнизных плит. Отсутствуют карнизные плиты.	3.1. тех. ремонт. 3.2. тек. ремонт 3.3 Кап. ремонт 3.4. Ремонта не требуется. 3.5. Капитальный ремонт.	3.1. тех. ремонт. 3.2. тек. ремонт 3.3 Кап. ремонт 3.4. Ремонта не требуется. 3.5. Капитальный ремонт.
			шт.	

4	Входы в подвал			
5.	Отмостка	Произведен ремонт в 2009г.		Ремонта не требуется.
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	X/б шиты. Прозисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 трубы вент. каналов и дымоходов.	7.1, 7.2, 7.3 Кровля шиферная. Разрушений стропильной системы, обрешетки, целостности покрытия не выявлено. 7.4 расхождений в стыках водосточных труб не выявлено. 7.5 Проектом не предусмотрено 7.6 Выполнен ремонт в 2015г.		Ремонта не требуется. Ремонта не требуется.
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы: 8.3 отделка	8.2 Рамы оконных проёмов рассохлись, створки не закрываются, имеют перекос, остекление частично из составного стекла, остекление внутренних рам отсутствует более 50%. Гамбурные двери деревянные не обеспечивается плотный притвор, в нижней части дверных блоков и полотен наблюдается гниение древесины. 8.3 В подъездах наблюдается повреждение окрасочного слоя стен (масляная окраска).		Требуется капитальный ремонт п.8.2 п.8.3 требуется текущий ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Трубы стальные, окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозии металла. 9.2 Запорная арматура подвержена коррозии. Отключающие устройства по стоякам в нерабочих состояниях. Требуется замена запорных устройств на стояках.		Требуется капрремонт.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы	10.1 Трубы стальные. В чердачном помещении выполнен капрремонт разводящего трубопровода и стояковых ответвлений, замена отключающих устройств. По первому этажу разводящий трубопровод не заменен, в эксплуатации более 30 лет. 10.2 Чугунные, старого образца,		Требуется капрремонт.

	10.3 Запорная арматура	10.3 Запорная арматура по стоякам не рабочем состоянию.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	Наблюдаются сколы и трещины.		Требуется капремонт.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Псезажные электрощиты	Ремонта не требуется.		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14. Выполнен капремонт в 2009г. В асфальтовом покрытии имеются выбоины 14.2 Установка по решению соб-ов		Требуется ремонт.
15	Прочие работы			

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МЖД
Московского округа»


Юрист консультант

Начальник ПГО

Представитель обслуживающей организации
ООО «ЖЭУ № 15»



Л.В. Пичугина

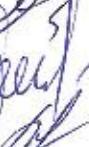

Е.З. Фадейкина



А.А. Абрамова



А.В. Татаренко

ст. по дну
И.Ю. Курочкин