

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 56а ул.Ленина  
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 20 мая 2016г

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1966 г.  
Материал стен кирпич  
Число этажей 5 (пять)  
Число подъездов 3 (три)  
Наличие подвалов нет

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе:**

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Пичутина,  
криконсульт Е.В.Фадеекина  
начальник ЦТО А.А.Абрамова.

В присутствии обслуживающей организации «ООО ЖЭУ №15» техника А.В.Татаренко

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Разрушений не выявлено		
2	<b>Стены</b>	Разрушений кирпичной кладки нет		
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 карниз	3.1. Разрушений не наблюдается 3.2. Проектом не предусмотрено 3.3. Разрушение штукатурного слоя. 3.4. Частичные разрушения бетонного заполнения до оголения арматуры по периметру балконных плит 3.5. Металлические, разрушений не выявлено.	Зшт.	Требуется текущий ремонт п.3.3.  Требуется текущий ремонт п.3.4
4	<b>Входы в подвал</b>	Проектом не предусмотрено		
5.	<b>Отмостка</b>	Имеются разрушения, трещины		Текущий ремонт
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальный	Неисправностей не выявлено		
7	<b>Крыша</b>			

	<p>7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов</p>	<p>Выполнен капитальный ремонт кровли в 2010 <i>Наруженными ЛС</i>  П.7.4, 7.5, проектом не предусмотрено  7.6 Разрушений не выявлено.</p>		
8	<p><b>Подъезды</b> 8.1 полы  8.2 проемы оконные на л/клетках, тамбурные двери  8.3 отделка</p>	<p>П.8.1. Местами разрушена цементная стяжка в тамбуре и л/площадках. П.8.2. Тамбурные двери деревянные - наблюдается гниение древесины, частично отсутствует окрасочный слой. Оконные рамы местами имеют следы гниения, не плотный притвор створок, частично отсутствует остекление. 8.3. разрушение штукатурно- окрасочного слоя</p>	50%	<p>Текущий ремонт п.8.1 П.8.2, Кап.ремонт по суду  8.3. текущий ремонт</p>
9	<p><b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 водопроводные трубы  9.2 запорная арматура</p>	<p>Выполнен капремонт 2011г. Неисправностей не выявлено.</p>		
10	<p><b>Система Центрального Отопления</b> 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы  10.3 запорная арматура</p>	<p>Капремонт 2011г. Неисправностей не выявлено  Радиаторы старого образца.  Выполнен капитальный ремонт 2011г. Неисправностей не выявлено.</p>		<p>Требуется капитальный ремонт п.10.2 - истек срок эксплуатации. По решению суда</p>
11	<p><b>Система горячего водоснабжения</b> 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура</p>	<p>Проектом не предусмотрено.</p>		
12	<p><b>Система канализации</b></p>	<p>Чугунная, сколы, трещины.</p>		<p>Кап. ремонт. Истек срок эксплуатации</p>
13	<p><b>Система электропитания</b> 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поэтажные электропитания</p>	<p>Выполнен капитальный ремонт 2011г. Неисправностей не выявлено.</p>		

14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Выполнен капитальный ремонт 2011г. Разрушений не выявлено.		
15	Прочие работы	Снос аварийных деревьев, обрезка кроны		Текущий ремонт

**Подписи:**

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Техник «ООО ХЗУ №15»

Л.В.Шиндурова

Е.В.Фадеекина

А.А.Абрамова

А.В.Татаренко