

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 58 ул. Ленина  
общего (весеннего) осмотра здания

г.Калуга

от 16 мая 2016г

**Общие сведения по строению**Год постройки 2000Материал стен кирпичныеЧисло этажей 9-10Число подъездов 2Приличие подвалов да

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»  
Л.В.Личутина, юрист консультант Е.В.Фадейкина., начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: техника «ООО ЖСУ №15» А.В.Татаренко

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался.		
2	<b>Стены</b>	Разрушения кирпичной кладки не наблюдается. В помещение тех. Стака выявлены трещины в кирпичной кладке, установлены маяки под.2		Требуется ремонт
3	<b>Фасад</b> 3.1наружная отделка 3.2 меж/пан. швы	3.1 нарушение кладки не выявлено. Наблюдается намокание наружной стены. 3.2.Проектом не предусмотрены:		Требуется текущий р емонт п.3.3н.
	<b>3.3 цоколь</b>	3.3 в цокольной части выявлены трещины в штукатурном слое, отслоение штукатурного слоя, нарушения окрасочного слоя.		
	<b>3.4 балконы</b>	3.4 лоджии разрушений не выявлено		
	<b>3.5 Козырьки входов в подъезд</b>	3.5 Покрыты мягкой кровлей, на козырьке 1-ого под. Выполнен ремонт в 2015г. Разрушений не выявлено.		3.5 тек. ремонт
	<b>3.6 карнизы</b>			
4	<b>Входы в подвал</b>	1.1Покрытие выполнено оцинкованными листами. Ступени входов в подвалы имеют разрушения и деформации.		Требуется текущий ремонт
5.	<b>Отмостка</b>	Отмостка бетонная, разрушений не выявлено.		
6	<b>Перекрытия</b> 6.1чердачное	Ненесправностей не выявлено		Ремонта не

	6.2межэтажное 6.3подвальное		требуется
7	<p><b>Крыша</b></p> <p>7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля</p> <p>7.4водосточные Трубы 7.5внутренний водосток 7.6 Трубы зенк. каналов и дымаходов</p>	<p>7.3 кровля совмещенная, выполнена из наплавляемого материала, выявлены многочисленные вздутия, нарушена герметичность примыкания к стенам парапетов, металлические покрытия парапетов имеют деформации, частично отсутствуют, парапетные плиты имеют разрушения защитного бетонного слоя местами разрушено до арматуры.</p> <p>Выполнены работы по содержанию, по ремонту кровельного покрытия, над машинным помещение лифта подъезда 2.</p> <p>7.5 Разрушения не выявлено.</p> <p>7.6 Разрушения не выявлено.</p>	Требует капитального ремонта
8	<p><b>Подъезды</b></p> <p>8.1полы</p> <p>8.2 проемы</p> <p>8.3 отделка</p>	<p>8.1 Разрушения не выявлено</p> <p>8.2 Оконные проёмы имеют естественный износ, местами створки не закрываются, частично отсутствует остекление</p> <p>8.3 На стенах лестничных клеток наблюдаются частично разрушения штукатурного, окрасочного слоя</p>	Требует текущий ремонт
9	<p><b>Система холодного водоснабжения</b></p> <p>9.1водопроводные трубы</p> <p>9.2запорная арматура</p>	<p>9.1 В подвальном помещении разводящий трубопровод из стальных труб. Наблюдается разрушение окрасочного слоя, поверхность труб подвержена коррозии.</p> <p>9.2 Отключающие устройства на спаяках частично отсутствуют. Запорная арматура в нерабочем состоянии.</p> <p>Отсутствует общий узел учета потребления воды.</p>	<p>Требуется капрехонт</p> <p>Требуется установка общего узла учета потребления ХВС.</p>
10	<p><b>Система Центрального Отопления</b></p> <p>10.1 Трубы ЦО</p>	<p>10.1 В подвальном помещении разводящий трубопровод из стальных труб. Наблюдается разрушение окрасочного слоя, поверхность труб подвержена коррозии. Частично отсутствует</p>	<p>Требуется тек.ремонт</p> <p>Требуется установка общего узла учета</p>

	10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	изоляция. 10.2 Разрушения не выявлено 10.3 Отключающие устройства на стояках частично отсутствуют. Запорная арматура в нерабочем состоянии. Частично произведена замена кранов шаровых на сброс на чердачном помещении.  Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.		учета потребления тепловой энергии.
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС  11.2 Запорная арматура	11.1 В подвальном помещении разводящий трубопровод из стальных труб. Наблюдается разрушение окрасочного слоя, поверхность труб подвержена коррозии. Частично отсутствует изоляция.  11.2 Отключающие устройства на стояках частично отсутствуют. Запорная арматура в нерабочем состоянии. Частично произведена замена кранов шаровых на сброс воздуха на чердаке. Отсутствует общий узел учета потребления горячей воды.		Требуется тек. ремонт  Требуется установка общего узла учета потребления ГВС.
12	Система канализации	Трубы системы канализации чугунные, частично выполнена замена на п\п трубы. Частично выявлены сколы на трубах,		Требуется ремонт
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Водное устройство 13.4 Поставочные электрощиты	Дефектов и повреждений нет.  <i>Установлен</i> общий узел учета потребления электроэнергии.		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Разрушение асфальтового покрытия, ямы.  14.2 Детское оборудование отсутствует.		Требуется капремонт п.14.1
15	Прочие работы			

**Подпись:**

Главный инженер ООО  
«УК МЖД Московского округа» г.Калуги  
Юрист консультант  
Начальник ПТО

Л.Э.Пичугина  
Е.В.Фадейкина  
А.А.Абрамова

Обслуживающая организация: ООО «ХЭУ № 15»

А.В.Галин

*Головкин Е.Н.*