

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 58к.1 ул. Ленина
общего (весеннего) осмотра здания .

г. Калуга

от 26 апреля 2016 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1986
Материал стен	панельные
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	5 (пять)
Наличие подвалов	тех. подполье

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе : гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Личутина
Юрисконсульт Е.В.Фадейкина
Пачальник ПТО Абрахов А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника
А.В.Татаренко

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (каспитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Разрушений не выявлено.		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка	3.1 Разрушений стеновых панелей не выявлено.		
	3.2 Меж/пан. швы	3.2 Наблюдаются частичное высыпание и разрушение штукатурного слоя, трещины в швах		3.2 капитальный ремонт меж - панельных швов,
	3.3 Цоколь	3.3 Разрушений не выявлено Цокольные рамы отсутствуют, установлены решетки.		
	3.4 Балконы	3.4 Неисправностей не выявлено		
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Козырьки над подъездами металлические - разрушений не выявлено		
	3.6 Карниз	3.6 Проектом не предусмотрено		
4	Входы в подвал	Вход в тех.подполье из подъезда,		

		разрушений не выявлено.		
5.	Отмостка	Бетонная выполнен ремонт в 2010г. Разрушений не выявлено.		
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Железобетонные. Дефектов и повреждений нет.		
7	Крыша 7.1 Кровля 7.2 Трубы вент., каналов и дымоходов	7.1 Выполнен ремонт кровли над подъездами №1,2,3. Над подъездами №4,5 наблюдаются вадутия, трещины, свесы проржавели. 7.2 Оголовки труб и вент. каналов разрушений не выявлено.		Требуется выполнить капремонт п. 7.1 Подъездов 4,5
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	8.1 Разрушений не выявлено 8.2 Наблюдаются частичное отсутствие 2 нитки оконных блоков, входные двери железные с домофонами. 8.3.Наблюдаются на потолках и стенах повреждение окрасочного слоя, запыленность, серый налет на побелке потолков.		Требуется текущий ремонт п.8.2:8.3:
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	9.1 трубы стальные покрыты коррозией, наблюдаются следы ремонта, установлены хомуты 9.2 запорная арматура вентиля по стоякам ХВС неисправны. Отсутствует общий узел учета потребления воды.		Требуется капремонт п.9.1, 9.2 Требуется установка общего узла учета потребления ХВС.
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.1 Трубы стальные, наблюдается массовое повреждение трубопровода, хомуты, сильное поражение ржавчиной, следы ремонтов, отсутствие покрасочного слоя и изоляции частично. 10.2 Старого образца чугунные. 10.3 Запорная арматура, частично неисправна Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.		Требуется капитальный ремонт системы центрального отопления 10.1, 10.2, 10.3. Требуется установка общего узла учета потребления тепловой энергии.
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	Проектом не предусмотрено		

	11.2 Запорная арматура			
12	Система канализации	В подвальном помещении повсеместные повреждения труб, провисание участков чугунной трубы, ослабление мест раструбного соединения, сколы, отверстия и трещины.		Требуется капремонт системы канализации.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поверхностные электрощиты	Наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов, провесы проводов, следы ремонта ВРУ, повреждения шкафов и щитов.		Требуется выполнить капремонт.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 выполнен капремонт в 2010г. Леерное ограждение подвержено коррозии 14.2 Разрушений не выявлено, в исправном состоянии		Текущий ремонт леерного ограждения
15	Прочие работы			

Подписи:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Эрисконсульт

Начальник ПТО

Обслуживающая организация ООО «ЖЭУ № 15»

Собственник Агент
→ Зиминков =

Л.В. Пичутина

Е.В. Фадейкина

А.А. Абрамова

А.В. Татаренко