

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 62 по ул. Ленина  
общего (весеннего) осмотра здания  
г. Калуга

от 10 мая 2016 г.

**Общие сведения по строению**

**Год постройки** 1938г.-1959-пристройка.

**Материал стен** кирпич оштукатуренный

**Число этажей** 5 (пять)

**Число подъездов** 6 (шесть)

**Наличие подвалов** имеются

**Результаты осмотра строения**

Комиссия в составе: Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа»  
Л.В.Пичугиной

Юрист консультант Е.В.Фадейкина.

Начальник ПТО Абрамовой А.А.

**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника  
Л.В.Татаренко.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	не обследовался		
2	<b>Стены</b>	Разрушений кирпичной кладки нет		Ремонта не требуется.
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы	3.1 Выполнена капрремонт в 2010г. 3.2 Не предусмотрено проектированием.		
	<b>3.3 Цоколь</b>	3.3 Разрушений не наблюдается.		
	<b>3.4 Балконы</b>	3.4 Частичные разрушения бетонного заполнения до арматуры по контуру плит и консолей, арматура подвержена коррозии.	21мт.	Требуется Капрремонт п.3.4 По решению суда.
	<b>3.5 Козырьки входов в подъезд</b>	3.5 Разрушений не наблюдается		
	<b>3.6 Карнизы</b>	3.6. Разрушений не наблюдается		
4	<b>Входы в подвал</b>	Дверная коробка и полотно имеют деформацию, механические повреждения, древесина подвержена гниению. Разрушение ступеней., в 1 подъезде		Текущий ремонт

5.	Отмостка	Выполнен капремонт в 2011г. Разрушений не выявлено.		
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дыхоходов	7.1, 7.2, 7.3 Выполнен капремонт кровли в 2012г. Наблюдаются исключительные неисправности по протечкам. Крепление метал листов к обрешетке (расщепленного крепления порывом ветра) не достаточного зонделя. чердака конденсат метал покрытия.  7.4 Водосточные трубы разрушений не имеют, слуховые окна повреждений не имеют.  7.5 Не предусмотрено проектом. Т/антенны закреплены, уклона не имеют.  7.6 Разрушений не выявлено.		7.3 тек. ремонт герметизация в коньковой части, выполнение доп. продухов.
8	Подъезды 8.1 Порты 8.2 Проемы 8.3 Отделка	Выполнен ремонт в 2011г. 8.2.Наблюдается разрушение ступеней, отслоение бетонного слоя. 8.3 Наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоя стеновых панелей.		8.2 Требуется тек. ремонт. 8.3 Требуется тек. ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Выполнен капремонт в 2011г. Неисправностей не выявлено.	100%	Ремонта не требуется.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 запорная	Выполнен ремонт отопления лестничных клеток в подъездах № 1, 2, 6 в 2011г. 10.1 Трубы стальные. Наблюдается коррозия металла труб, отсутствие окрасочного слоя. 10.2 В эксплуатации более 30 лет, замаскованы. 10.3 Запорная арматура (задвижек)	100%	Требуется капремонт п.10.1, 10.2,

	арматура	произведена замена в 2013г.	4шт.	
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	Наблюдаются микротрешины, трубы подвержены коррозии. Срок эксплуатации истек.	100%	Требуется капримонт. По решению суда.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Входное устройство 13.4 Полотенцесушители	Наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов, прозесяи проводов, стеклы ремонта ВРУ, повреждения шкафов и щитов.		Требуется капримонт магистральной электропроводки, стояков с заменой ВРУ с установкой общего прибора учета потребления электроэнергии, установка аппарата защиты. По решению суда.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Наблюдается разрушение верхнего асфальтового покрытия, выбоин, частичное разрушение бордюрного камня. 14.2 Требуется дополнительное детское оборудование.		14.1 Требуется тех. ремонт 14.2 По решению собственников
15	Прочие работы	Снос аварийных деревьев, обрезка деревьев.		Текущий ремонт

**Подписи:**

Главный инженер ООО «УК ЖКХ  
Московского округа»

Юрист консультант

Начальник ПТО

техник ООО «ЖСУ №15»

старший по земле

Михаил  
Васильев

L.B. Пичугина  
Е.В. Садыкина  
А.А. Абрамова  
А.Б. Татаренко  
Василева И.Т.