

АКТ

Проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 62 по ул. Ленина
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 1 сентября 2017г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1938г.-1959-пристройка.

Материал стен кирпич штукатуренный

Число этажей 5 (пять)

Число подъездов 6 (шесть)

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: Гл. инженера ООО «УК МКД Московского округа»

Л.В. Пичугиной

Христоконсультант Е.В. Фадейкина.

Начальник ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организацией ООО «ЖЭУ №15» в лице техника

А.В. Гатаренко.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	не обследовался		
2	Стены	Разрушений кирпичной кладки нет		Ремонта не требуется.
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пак. швы 3.3 Цоколь	3.1 Выполнена капреконкт в 2010г. 3.2 Не предусмотрено проектом. 3.3 Разрушений не наблюдается.		
	Балконы	3.4 Частичные разрушения бетонного заполнения по арматуре по контуру плит и консолей, арматура подвержена коррозии.	41м².	3.4 Требуется Капреконкт По решению суда.
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 1,2 подъезд наблюдалася деформация проф.листов.		3.5 тек. ремонт
	3.6 Карнизы	3.6. Штукатурка. Наблюдается частичное разрушение штукатурного слоя по ул.Ленина.		3.6 требуется ремонт.
4	Входы в подвал	Дверная коробка и полотно имеют деформацию, механические повреждения, древесина подвержена гниению. Разрушение ступеней., в 4		текущий ремонт

		подъезды		
5.	Отмостка	Выполнен капремонт в 2011г. Разрушений не выявлено.		
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1, 7.2, 7.3 Выполнено капремонт кровли в 2012г. <i>7.3. выполнена деревянно-каркасная герметизация отдельных мест с изоляцией из г. кровли из дер. № 1, 2 (шаг 20,29 см). устройство 3-х скатовых очес с там. фасадом.</i> 7.4 Водосточные трубы разрушений не имеют. 7.5 Не предусмотрено проектом. Трубопровоны закреплены, уклонов не имеют. 7.6 Разрушений не выявлено.		
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	Выполнен ремонт в 2011г. 8.2.Наблюдаются разрушение ступеней, отслоение бетонного слоя. 8.3 Наблюдаются разрушение штукатурного и окрасочного слоя стеновых панелей.		8.2Требуется тех. ремонт. 8.3 Требуется тех. ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Выполнен капремонт в 2011г. Ненормичностей не выявлено.	100%	Ремонта не требуется.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 запорная арматура	Выполнен ремонт отопления лестничных клеток в подъездах № 1, 2, 6 в 2011г. 10.1 Трубы стальные. Наблюдается коррозия металла труб, отсутствие окрасочного слоя. Изоляция есть. 10.2 В эксплуатации более 30 лет, зашлакованы. 10.3 Запорная арматура (задвижки) произведена замена в 2013г.	100% 4шт.	Требуется капремонт п.10.1,10.2,

11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	Наблюдаются микротрещины, трубы подвержены коррозии. Срок эксплуатации истек.	100%	Требуется капитальный ремонт. По решению суда.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электроприходка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Водоносное устройство 13.4 Поставщик электроэнергии	Наблюдается ветхое состояние проездки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов, процессы проводов, следы ремонта ВРУ, новоустройства шкафов и щитов.		Требуется капитальный ремонт магистральной электропроводки, стояков с земной ВРУ с установкой общего прибора учета потребления электроэнергии, установка аппарата защиты. По решению суда.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 детское оборудование	14.1 Наблюдается разрушение верхнего асфальтового покрытия, выбоин, частичное разрушение бордюрного камня. 14.2 Требуется дополнительное детское оборудование.		14.1 Требуется тек. ремонт 14.2 По решению собственников
15	Прочие работы	Снос аварийных деревьев, обрезка деревьев.		Текущий ремонт

Подписи:

Главный инженер ООС «УК УЖД
Московского округа»

Л.В. Пичугина

Прикспонсульт

С.В. Федейкина

Екатеринин ПТО

А.А. Абрамова

техник ООО «ЖЭУ №15»

А.В. Татаренко