

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 14 ул. Малоярославецкая  
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от «23» сентября 2016 г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1987

Материал стен панель

Число этажей 9

Число подъездов 4

Наличие подвалов техподполье

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе:**Гл. инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Пичугиной Л.В.  
Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Нарушений не выявлено		
2	<b>Стены</b>	Крупнопанельные, нарушений не выявлено		
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь	Нет Видимых нарушений не выявлено. Выполнен кап. ремонт в 2010г. Оштукатурен, окрашен масляной краской. Окрасочный слой частично нарушен.		
	<b>Балконы/лоджии</b> 3.5 Козырьки входов в подъезд	Нарушений не выявлено Бетонные плиты. Нарушений не выявлено.		
4	<b>Входы в подвал</b>	Двери входов в подвал металлические. Нарушений не выявлено.		
5.	<b>Отмостка</b>	Бетонная, нарушений не выявлено		Кап. ремонт выполнен в 2010г.
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное			
7	<b>Крыша</b>	Кровля совмещенная, выполнена из наплавляемого материала. Произведен частичный ремонт		Требуется текущий ремонт кровли

		кровли над п.№3. Наблюдается частичное разрушение парапетных плит, произведен ремонт парапетных плит над кв.№108.		и парапетных плит
8	Подъезды			
	8.1 Полы	На лестничных клетках бетонные, нарушений не выявлено. Полы выполнены плиткой,		текущий ремонт подъездов и л/клеток выполнен в сентябре 2014 г.
	8.2 Проемы	Двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской. Окрасочный слой нарушен более 50%.		
	8.3 Отделка	На стенах и потолке наблюдаются повреждения окрасочного слоя (лобелка, масляная краска), разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя.		
9	Система холодного водоснабжения			
	9.1 Водопроводные трубы	Тубы стальные, окрашены, утеплены. На магистральном трубопроводе нарушений не выявлено. На стояковых трубах		В 2010г. произведен кап. ремонт магистрального трубопровода.
	9.2 Запорная арматура	Нарушений не выявлено. Запорная арматура на стояках и на вводе в дом нового образца, находится в рабочем состоянии, нарушений не выявлено. Запорная арматура на вводе в квартиры частично нового образца.		В 2012г. произведен кап. ремонт стояков ХВС и запорной арматуры на квартиры
10	Система центрального отопления			
	10.1 Трубы ЦО	Тубы стальные, окрашены, утеплены. На магистральном трубопроводе нарушений не выявлено. Узел учёта имеется. Нарушений не выявлено.		Кап. ремонт проведен в 2010г.
	10.2 Радиаторы	Запорная арматура на стояках и на вводе в дом нового образца, находится в рабочем состоянии, нарушений не выявлено.		
	10.3 Запорная арматура			
11	Система горячего водоснабжения			
	11.1 Трубы ГВС	Тубы стальные, окрашены, утеплены. На магистральном трубопроводе нарушений не выявлено. На стояковых трубах наблюдается коррозия металла		В 2010г. произведен кап. ремонт магистрального трубопровода. Требуется замена стояковых трубопроводов с заменой запорной арматурой на вводе в квартиры(кап.
	11.2 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках и на вводе в дом нового образца, находится в рабочем состоянии, нарушений не выявлено. Запорная арматура на вводе в квартиры частично старого		

		образца.		ремонт).
12	Система канализации	Трубы пластиковые. Находятся в рабочем состоянии. Ливнёвая система канализации внутренняя. Трубы пластиковые Ø 110. Находятся в рабочем состоянии.		
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство нового образца. 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках имеется (установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы		Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Нарушений не выявлено. В 2013г установлено леерное ограждение имеется частичное разрушение.		Требуется текущий ремонт леерного ограждения
	14.2 Детское оборудование	Детское оборудование имеется, но нарушен окрасочный слой (масляная краска)		По содержанию требуется окрас детского оборудования.
15	Прочие работы 15.1 Ремонт машинных помещений 15.2 газовые трубы	Нарушений не выявлено.		Требуется текущий ремонт

**Подпись:**

Главный инженер

Л.В.Пичугина

Юрисконсульт

Е.В.Фадейкина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Директор

Н.С.Руденко

Мастер

Н.И.Гудкова