

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 11к.1 ул. Молодёжная
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 30.10.2017 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1992
Материал стоянки панель
Число этажей 5
Число подъездов 3
Паркинг, подвалов техподполье

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Городского инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В.

Крикуновского Федориной Е.В.

Начальника УТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Каркасный не выявлено		
2	Стены	Стены панельные, видимых повреждений не установлено		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь	Наблюдается разрушение герметизации межпанельных швов Из ж/б блоков, покрашен. Наблюдается разрушение окрасочного слоя ориентировочно более 50% (масляная краска). На поверхности наблюдаются трещины 40%		Текущий ремонт
	3.4 Балконы	Козырьки над балконами 5-ых этажей из ж/бетонных плит с мягким покрытием. В процессе эксплуатации произошло частичное разрушение бетонного основания козырьков, изоляционного слоя и нарушенна гидроизоляция примыканий более 50%		Требуется выполнить тек. ремонт цоколя
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Из ж/бетонных плит покрытия. С верху выполнено покрытие из наплавляемого материала. Покрытие нарушено. Наблюдаются частичное разрушение бетонного покрытия порогов, в подъезде №2,3		Требуется текущий ремонт покрытия козырьков входа в подъезды
	3.6 Карнизы	Видимых нарушений не выявлено		
4	Входы в подвал	2 двери металлические. Нарушений не выявлено. Стены входа в подвал кирпичные		

		оштукатурены, покрашены имеются частичные разрушения штукатурного и окрасочного слоя.	
5.	Отмостка	Нарушенный не выявлено. Выполнено кап. ремонт в 2016 г.	
6.	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушенный не выявлено	
7.	Крыша	Кровля совмещённая выполнена из наливаемого материала, произведен частичный ремонт крошки в местах сильных просечек. Но более чем на 50% кровельного покрытия наблюдаются вадутин, трещины. Не герметичность приымканий к вент. каналам.	Требуется тек. ремонт кровли
8.	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	Видимых нарушений не выявлено Входные двери металлические с домофоном - нарушенный не выявлено. Промежедон ремонт оконных блоков на пластиковые в 2013г. На стенах и потолке видимых нарушений не выявлено. В тамбурах и на 1-х этажах на полу кафельная плитка видимых нарушений не выявлено.	
9.	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы	Трубы стальные, не цинкованные, находятся в рабочем состоянии, но окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла. Произведен частичный ремонт труб ХБС. Запорная арматура на стояках старого образца более 50% находится в нерабочем состоянии Запорная арматура на зводе в дом более 50% в нерабочем состоянии. Общ - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.	Требуется текущий ремонт системы ХВС Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения (261-Фз) По текущему ремонту замена запорной арматуры
10.	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО	Трубы стальные, не цинкованные, находятся в рабочем состоянии, но красочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла, частично отсутствует изоляция на трубах. Узел учёта тепловой энергии отсутствует	Требуется текущий ремонт системы ЦО. Установка узла учёта тепловой энергии(261- Фз)
	10.2 Радиаторы	Отопление на постножных клетках не работает в подъезде №1	Текущий ремонт
	10.3 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках старого образца более 50%	По текущему ремонту

		находится в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом старого образца		замена запорной арматуры
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: красочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла. Произведен частичный ремонт системы ГВС в 2013г. Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует		Требуется текущий ремонт системы ГВС Установка узла учёта горячего водоснабжения (261-Фз)
	11.2 Запорная арматура	Запорная арматура на столбах более 30% в неработочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом старого образца, в рабочем состоянии.		текущий ремонт.
12	Система канализации	Трубы чугунные. Конструктивной не выявлено, но имеются частичные места ремонта. Ливнёвая система канализации внутренняя. Нарушений не выявлено.		текущий ремонт
13	Система электроснабжения	13.1 Водно-распределительное устройство нового образца - нарушений не выявлено 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение из г/клатках, имеется(установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы		Требуется текущий ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь .
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Нарушений не выявлено. Металлические ограждения нарушений не имеют.		
	14.2 Детское оборудование	Детское оборудование нарушений не выявлено. Установлена спортивная площадка.		
15	Прочие работы: Газовые трубы	Видимых нарушений не выявлено		

Подпись:

Главный инженер



Л.В.Пичутина

Крикконсульт



Е.В.Фадзайкина

Начальник ГТО




А.А.Абрамова

Директор ООО «Участок №21»



Н.С.Руденко

Мастер

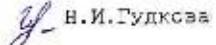

Н.И.Гудкова