

АКТ

пропорки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 109, ул. Московская
общего (осеннеого) осмотра здания

г. Калуга

от 1 сентября 2017 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1969г.
Материал стен	кирпичные
Число этажей	5 (пять).
Число подъездов	5 (пять)
Наличие подвалов	отсутствует

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: Гл. инженер ООО «УК МКД Московского округа»
Л.З. Пичугина, крикконсультант Фадейкина Е.Б., начальник ШО Абрамова А.А.
присутствии: обслуживающей организацией ООО «КЭУ № 5» в лице техника.
Татаренко А.В.

В результате осмотра
строительных конструкций, инженерного оборудования сооружения, элементов
наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием приморского объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные. Разрушений не наблюдается.		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка	3.1. Охрушен. Разрушений не выделено.		
	3.2 Межпанельные швы	3.2. Проектом не предусмотрены.		
	3.3 Боксы	3.3. Оштукатурен, окрашен. Наблюдалось частичное разрушение.		3.3 Тек. ремонт.
	3.4 Балконы	3.4. Разрушения защитного слоя бетона месцами до арматуры по контуру пил и в основаниях - 84, 47, 46, 27, 26, 6, 51, 50, 11, 10, 59, 58, 19, 26, 48, 68, 85, 52м².		3.4 Требуется кап. ремонт: (средства тек.ремонта)
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Жалезобетонные, выполнены ремонтом 2012г. - покрытие наплавляемым материалом, обрамление металлом с отводом воды, желоба- разрушений нет		
	3.6 Карнизы	3.6. Разрушений не наблюдается.		

4	Бходы в подвал	Лаз в сарайческое подполье в п.З (узел ЦС). Разрушенный деревянного ложа не выявлено.	
5.	Отмостка	Асфальтобетонная, видны места разрушения, трещины, выбоины. Проседания асфальтового покрытия.	Требуется капремонт с трех сторон дома по решению суда
6	Перекрытия 6.1 Чордачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Ж/Бетонные. Разрушений не наблюдается.	Ремонта не требуется.
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов, тикоходов	7.1 Отделочная часть здания разрушений не выявлено. 7.2 Обрешетка имеются следы гниения дровосинь. Провисаний не наблюдается. 7.3 Кровля гиберная. Имеются многочисленные места ремонта, трещины, сколы в гиберном покрытии 7.4 Водосточные трубы из сцинкованного железа, разрушений не выявлено. 7.5 Проектом не предусмотрено. 7.6 Частичное разрушение кирпича оголовков газоходов - 1шт.	7.3 Требуется тек. ремонт Требуется текущий ремонт
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Площадки 8.3 Отделка	8.1 Разрушенный нет. 8.2 Окаймые рамы на 1-х этажах в подъездах. Требуется замена стекла 70%. Деревянные рамы рассохлись, не имеют плотного притвора, затруднено свободное открывание, дровосиня подвержена гниению. Застекление рам выполнено частично составным стеклом, имеются сколы. Входные парусные двери металлические с домофнами, в исправном состоянии. 8.3 Наблюдается отслоение окрасочного слоя	8.2 Требуется хап. ремонт по решению суда Требуется текущий ремонт п.8.3
9	Система холодного водоснабжения 9.1	9.1 Трубы стальные не	Требуется выполнить капитальный ремонт п.9.1;

	Водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	оцинкованные, наблюдается частично коррозия металла, имеются следы ремонта, заварки труб. 9.2 Запорная арматура подвержена коррозии, закисневшая, не подлежит ревизии и ремонту. Отсутствует общий узел учета потребления холодной воды		п.9.2.Пс решению суда. Установка общего узла учета потребления холодной воды Боц.в. кап. ремонта
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии 10.1 Трубы стальные, следы ремонта (заяварка, замена отдельных участков), поражение коррозией участков труб, нарушение теплоизоляции трубопроводов. 10.2 Радиаторы старого образца истек срок эксплуатации. Отсутствуют приборы отопительные на лестничных клетках, закрыты трубой. 10.3 Запорная арматура в рабочем состоянии. Произведена замена задвижки - 1шт		Требуется капитальный ремонт п.10.1, 10.2, 10.3.По решению суда. Установка общего узла учета потребления тепловой энергии
11	Система канализации	Наблюдаются трещины, сколы, коррозия труб. В рабочем состоянии.		Требуется капитальный ремонт. Решение суда
12	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовой электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Гратажные электрощиты	13.1, 13.2 Наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов в связи с длительной эксплуатацией. Светильники отсутствуют, зажжены патроном с лампочкой. 13.3 ПРУ старого образца, сладк ремонта, разукомплектованы. Общий прибор учета потребления электроэнергии отсутствует. 13.4 Гратажные электрощиты не обеспечивают защиты при перегрузках.		Требуется выполнить капитальный - перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов и вводного распределительного устройства, установка аппарата защиты и общего прибора учета потребления электроэнергии. По решению суда
14	Влагоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой	14.1 выполнен ремонт.		

	территории			
	14.2 Детское оборудование	14.2 Выполнена установка нового дет. оборудования в 2015г.		14.2 ремонт не требуется
15	Прочие работы	Требуется обрезка крон деревьев.		

Подписи:

Главный инженер ООО
«УК МХД Московского округа» г. Калуги

Приисковский

Бачальщик ПТО
Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ № 15»
техник

S.V. Пичурина
 Е.В. Фадейкина
 А.А. Абрамова
 А.В. Татаренко

об.к № 25 Зубчиков Г.А