

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 111 ул. Московская
общего (общинного) осмотра здания

г. Калуга

от 19 сентября 2017 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1966г
Материал стен	кирпичные
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	4 (четыре)
Наличие подвалов	отсутствует

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: Гл. инженер ООО «УК МКД Московского округа»
Л.В. Личутина, присяжный поверенный Е.В. Фадейкина, начальник ПТО Абрамова А.А.,
В присутствии: представителя обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице
техника Тагаренко А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные. Наблюдаются выветривание Раствора в кирпичной кладке.		Требуется утепление торцевых стен Кап. ремонт
3	Фасад 3.1 Внешняя отделка	3.1 Наблюдается выветривание Раствора в кирпичной кладке.		3.1 Тек.ремонт
	3.2 Меж/пан. швы	3.2 Не предусмотрено		
	3.3 Цоколь	3.3 капремонт 2011г. Разрушенный не выявлено.		
	3.4 Балконы	3.4 Наблюдаются разрушение защитного слоя бетона балконных плит местами до арматуры.		Требуется кап ремонт пп. 3.4, За счет средств тек. ремонта
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Истощические, нарушений нет		
	3.6 Карнизы	3.6 Разрушений не выявлено.		
4	Входы в подвал	Отсутствует.		
5.	Откоска	Капремонт 2011г. Разрушенный не выявлено.		
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	6.1, 6.2 Ж/Бетонные. Провисания и разрушений визуально не наблюдаются.		Ремонта не требуется.
7	Крыша	Выполнена капитальный ремонт в 2008г.		

	7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1 Разрушений не выявлено. 7.2 Разрушений не выявлено. 7.3 Кровля шиферная. Наружений нет. Выполнены герметизации отдельных лист покрытий. 7.4 Разрушений не выявлено. 7.5 Не предусмотрено 7.6 Разрушение штукатурного слоя в чердачном помещении.	Ремонта не требуется. Требуется ремонт
8	Подъезды 8.1 Порты 8.2 Проемы 8.3 Отделка	8.1 На лестничных площадках наблюдается частичное разрушение облицовочной плитки, местами отсутствует, разрушения, выбоины в цементных полах. 8.2 Тамбурные двери входов в подъезд перевязаны, разрушений не выявлено. частично отсутствует отстыкование оконных рам из л/клетках. 8.3 Наблюдается частичное разрушение штукатурного слоя стен, стесление красочного слоя стен, склонных блоков, дверей, залышенность, серый налет на побелке стен, потолков.	Требуется тех ремонт подъездов
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	9.1 Выполнена замена стояков на полипропиленовые. Разводящий трубопровод стальной, с красочным слоем разрушен, подвержен коррозии, магистральная разводка - трубы старые, иссяк срок эксплуатации. 9.2 Запорная арматура заменена, в рабочем состоянии, исправностей не выявлено. отсутствует общий узел учета потребления воды.	Требуется капитальный ремонт разводящего трубопровода.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АСГВ	10.1 Струбы стальные, поражение коррозией отдельных участков труб, следы ремонта. Трубопровод узелен. 10.2 Радиаторы старого образца, в эксплуатации более 30 лет. 10.3 Запорная арматура капремонт 2011г Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.	Требуется капитальный ремонт. 10.1 10.2 Требуется установка общего узла учета потребления тепловой энергии.

11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.	
12	Система канализации	Трубы чугунные, неисправной (разрушенный) не выявлено, в рабочем состоянии.	Ремонт не требуется
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Водное устройство 13.4 Паянные электрошлины	13.1, 13.2 Наблюдается ветхое состояние проводов, приборов, потеря эластичности изоляции проводов в связи с длительной эксплуатацией. 13.3 РРУ старого образца, следы ремонта. 13.4 Паянные электрошлины не обеспечивают защиты при перегрузках. Отсутствует общий узел учета потребления электроэнергии.	Калининский ремонт: перетяжка магистральных и стояковых проводов и увеличение их сечения, установка поэтажных электроплитов с отключающими устройствами на квартиры, установка энергосберегающих светильников с заменой электропроводки и установка выключателей на этажах. Согласно Постановлению №170 от 27.09.03г. (Приложение №8) Требуется установка общего узла учета потребления электроэнергии
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Лестничное оборудование	14.1 капитальный ремонт 2011г. Разрушение бортика слоя в виде ям. 14.2 Установлено летнее оборудование в 2013г.	Требуется ямочный ремонт асфальтового покрытия п.14.1. 14.2 ремонта не требуется
15	Прочие работы		

Подписи:

Главный инженер ООО
«УК МВД Московского округа» г.Калуги

Юрист консультант

Начальник ПТО

Обслуживающая организация: ООО «ХЭУ № 15»

Л.В. Бичутина

Е.В. Федорикова

А.А. Абрамова

А.В. Татаренкова