

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 111 ул. Московская
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 9 апреля 2015.

Общие сведения по строению

Год постройки: 1966г
 Материал стен: кирпичные
 Число этажей: 5 (пять)
 Число подъездов: 4 (четыре)
 Наличие подвалов: отсутствует

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: Гл. инженер ООО «УК МКД Московского округа» Л.В.Личугина, юрист-консульт Е.В.Фадеекина, начальник ПТО Абрамова А.А.,
В присутствии: представителя обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника Соловьевой Е.В.
 Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные. Наблюдается выветривание Раствора в кирпичной кладке.		Требуется утепление торцевых стен Кап.ремонт
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы	3.1 Наблюдается выветривание Раствора в кирпичной кладке. 3.2 Не предусмотрено 3.3 * * * * * Разрушений не выявлено. 3.4 Наблюдается разрушение защитного слоя бетона балконных плит местами до арматуры. 3.5 <i>Металлические наружные лест</i> 3.6 Разрушений не выявлено.		<i>капитально-инструментальн. общедомовые на предмет потери теплопроводности.</i> Требуется ремонт пп. 3.4,
4	Входы в подвал	Отсутствует.		
5.	Отмостка	Капремонт 2011г. Разрушений не выявлено.		
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	6.1, 6.2 ж/бетонные. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется.
7	Крыша	Выполнен кап ремонт в 2008г.		Ремонта не

	<p>7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля</p> <p>7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов</p>	<p>7.1 Разрушений не выявлено. 7.2 Разрушений не выявлено. 7.3 Кровля шиферная. <i>Наблюдений нет, выполнена герметизирующая от действия влаги работа</i> 7.4 Разрушений не выявлено. 7.5 Не предусмотрено 7.6 Разрушение штукатурного слоя в чердачном помещении.</p>	-	<p>требуется.</p> <p><i>т.р.</i></p>
8	<p>Подъезды</p> <p>8.1 Полы</p> <p>8.2 Проемы</p> <p>8.3 Отделка</p>	<p>8.1 На лестничных площадках наблюдается частичное разрушение облицовочной плитки, местами отсутствует; разрушения, выбоины в цементных полах.</p> <p>8.2 Тамбурные двери входов в подъезд деревянные, разрушений не выявлено. Частично отсутствует остекление оконных рам на л/клетках.</p> <p>8.3 Наблюдается частичное разрушение штукатурного слоя стен, отслоение окрасочного слоя стен, оконных блоков, дверей, запыленность, серый налет на побелке стен, потолков.</p>		<p>Требуется тек ремонт <i>подъездов</i></p>
9	<p>Система холодного водоснабжения</p> <p>9.1 Водопроводные трубы</p> <p>9.2 запорная арматура</p>	<p>9.1 Выполнена замена стояков на полипропиленовые. Разводящий трубопровод стальной, окрасочный слой разрушен, подвержен коррозии, магистральная разводка - трубы старые, истек срок эксплуатации.</p> <p>9.2 Запорная арматура заменена, в рабочем состоянии, неисправностей не выявлено.</p> <p>Отсутствует общий узел учета потребления воды.</p>		<p>Требуется кап ремонт разводящего трубопровода.</p>
10	<p>Система Центрального Отопления</p> <p>10.1 Трубы ЦО</p> <p>10.2 Радиаторы</p> <p>10.3 Запорная</p>	<p>10.1 трубы стальные, поражение коррозией отдельных участков труб, следы ремонта.</p> <p>10.2 Радиаторы старого образца. На лестничных клетках подьездов № 2, 4 - отсутствуют радиаторы. В эксплуатации более 30 лет.</p> <p>10.3 Запорная арматура капремонт</p>		<p>Требуется кап ремонт. Пп. 10.1 10.2</p> <p>Требуется установка общего узла учета потребления тепловой энергии.</p>

	арматура 10.4 АОГВ	2011г Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	Трубы чугунные, неисправностей (разрушений) не выявлено, в рабочем состоянии.		Ремонт требуется в кв 19
13	Система электроснабжения 13.1Световая электропроводка, светильники 13.2Силовая электропроводка 13.3Вводное устройство 13.4Позатажные электрощиты	13.1, 13.2 Наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов в связи с длительной эксплуатацией. 13.3 ВРУ старого образца, следы ремонта. 13.4 Позатажные электрощиты не обеспечивают защиты при перегрузках. Отсутствует общий узел учета потребления электроэнергии.		Капитальный ремонт: перегляжка магистральных и стояковых проводов и увеличение их сечения, установка позатажных электрощитов с отключающими устройствами на квартиры, установка энергосберегающих светильников с заменой электропроводки и установка выключателей на этажах. Согласно Постановлению №170 от 27.09.03г (Приложение №8) Требуется установка общего узла учета потребления электроэнергии
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 капремонт 2011г. Разрушение верхнего слоя в виде ям. 14.2 Детское оборудование отсутствует.		Требуется ямочный ремонт асфальтового покрытия п.14.1.
15	Прочие работы	Трубы фасадного газопровода подвержены коррозии		Требуется тек ремонт

Подписи:

Главный инженер ООО
«УК МЖД Московского округа» г.Калуги

Юрисконсульт

Начальник ИТО

Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ № 15»



Л.В. Личугина

Т.В. Фадеева

А.А. Абрамова



Е.В. Соловьева