

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 113 ул. Московская
(весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 11 мая 2016г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1963г
 Материал стен кирпичные
 Число этажей 5 (пять).
 Число подъездов 4 (четыре)
 Наличие подвалов отсутствует

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»
 Л.В.Пискутина, юрист-консульт Фадеева Е.В., начальник ПТО Абрамова А.А.
В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника А.В.
 Гелин

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
 строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные. Разрушение кирпичной кладки не выявлено.		Ремонта не требуется.
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы	3.1 Разрушений не выявлено. 3.2 Не предусмотрены проектом. 3.3 Наблюдается незначительное разрушение окрасочного слоя. 3.4 Наблюдается разрушение защитного слоя бетона балконных плит местами до арматуры. 3.5 Выполнен капитальный ремонт в 2011г., разрушений не выявлено 3.6 Разрушений не выявлено.		Требуется кап ремонт п. 3.4
4	Входы в подвал	Отсутствует.		
5.	Отмостка	Имеется в некоторых местах просадка грунта, трещины, щели между отмосткой и цоколем, разрушение асфальтового покрытия.		Требуется кап ремонт.
6	Перекрытия 6.1 Чердачное	6.1, 6.2 Ж/бетонные. Провисаний и		Ремонта не требуется.

	6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	разрушений визуально не наблюдается.		
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1 Разрушений не выявлено. 7.2 Разрушений не выявлено. 7.3 Кровля шиферная. Разрушений не выявлено. 7.4 Водосточные трубы выполнены из кровельного железа, окрасочный слой разрушен, подвержены коррозии, ветхое состояние. 7.6 Разрушений не выявлено.		
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	8.1 Разрушений не выявлено. В 2011г. выполнен ремонт ступеней входа в подъезды. 8.2 Тамбурные двери входов в подъезд деревянные, в нижней части дверных блоков тамбурных дверей наблюдается гниение древесины, дверные петли не имеют достаточного крепления. Оконные рамы двойные широкие составные. Рамы рассохлись, затруднено свободное открывание. 8.3 Разрушений не выявлено.		Требуется текущий ремонт п.8.2- замена тамбурных дверей и оконных заполнений по решению собственников
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Трубы стальные. Наблюдается коррозия труб, кофты, отсутствие покрасочного слоя. Запорная арматура подвержена коррозии, частично в не рабочем состоянии. Отсутствует общий узел учета потребления воды.		Требуется капитальный ремонт п.9.1 П.9.2 Требуется установка общего узла учета потребления ХВС.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.1 трубы стальные, поражение коррозией отдельных участков труб, следы ремонта. 10.2 Радиаторы старого образца. В эксплуатации более 30 лет. 10.3 Запорная арматура подвержена коррозии, ремонту и ревизии не подлежит. Отсутствует общий узел учета		Требуется кап ремонт., п.10.1, 10.3, 10.2- истек срок службы Требуется установка общего узла учета потребления тепловой энергии.

		потребления тепловой энергии.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено. Не предусмотрено проектом.		
12	Система канализации	Трубы системы водоотведения имеют естественный износ.		Кап. ремонт, истек срок эксплуатации
13	Система электроснабжения 13.1 Сетевая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Постажные электрощиты	Выполнен кап ремонт.		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Разрушение асфальтового покрытия более 50%, частично отсутствует бордюрный камень. 14.2 Детское оборудование в рабочем состоянии.		Требуется кап ремонт асфальтового покрытия.
15	Прочие работы	Трубы фасадного газопровода имеют истертость окрасочного слоя, подвержены коррозии		Требуется текущий ремонт покраска

Подписи:

Главный инженер ООО
«УК МЖД Московского округа» г.Калуги

Юрисконсульт

Начальник ПТО

техник ООО «ЖЗУ № 15»

старша

Ермил

Л. В. Пичулина
Е. В. Фадейкина
А. А. Абрамова
А. В. Гелия

Л. В. Пичулина

Е. В. Фадейкина

А. А. Абрамова

А. В. Гелия

АА Ермагенова