

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 113 ул. Московская
(весеннего) осмотра здания

от 25 апреля 2015г.

Г.Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки	1963г
Материал стен	кирличные
Число этажей	5 (пять).
Число подъездов	4 (четыре)
Наличие подвалов	отсутствует

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Л.В.Пичугина, юрисконсульт Фадейкина Е.В., начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице

техника Е.В.Соловьева.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирличные. Разрушение кирпичной кладки не выявлено.		Ремонта не требуется.
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы	3.1 Разрушений не выявлено. 3.2 Не предусмотрены проектом. 3.3 Наблюдается незначительное разрушение окрасочного слоя. 3.4 Наблюдается разрушение защитного слоя бетона балконных плит местами до арматуры. 3.5 Выполнен капитальный ремонт в 2011г., разрушений не выявлено 3.6 Разрушений не выявлено.		Требуется кап ремонт п. 3.4
4	Входы в подвал	Отсутствует.		
5.	Отмостка	Имеется в некоторых местах просадка грунта, трещины, щели между отмосткой и цоколем, разрушение асфальтового покрытия.		Требуется кап ремонт.
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	6.1, 6.2 Ж/бетонные. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется.
7	Крыша			

	7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля	7.1 Разрушений не выявлено. 7.2 Разрушений не выявлено. 7.3 Кровля шиферная. Разрушений не выявлено.		
	7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.4 Водосточные трубы выполнены из кровельного железа, окрасочный слой разрушен, подвержены коррозии, ветхое состояние. 7.6 Разрушений не выявлено.		
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы	8.1 Разрушений не выявлено. В 2011г. выполнен ремонт ступеней входа в подъезды. 8.2 Тамбурные двери входов в подъезд деревянные. В нижней части дверных блоков тамбурных дверей наблюдается гниение древесины, дверные шлингагалты не имеют достаточного крепления. 8.3 Отделка	Требуется текущий ремонт п.8.2 - замена тамбурных дверей.	
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Трубы стальные. Наблюдаются коррозия труб, хомуты, отсутствие покрасочного слоя. Запорная арматура подвержена коррозии, частично в не рабочем состоянии. Отсутствует общий узел учета потребления воды.	Требуется капитальный ремонт п.9.1 п.9.2 Требуется установка общего узла учета потребления ХВС, <i>после к р. систем</i>	
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.1 трубы стальные, поражение коррозией отдельных участков труб, следы ремонта. 10.2 Радиаторы старого образца. В эксплуатации более 30 лет. 10.3 Произведена замена запорной арматуры (задвижек) в 2013г. Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.	Требуется кап ремонт., п.10.1, 10.3, 10.2- истек срок службы Требуется установка общего узла учета потребления тепловой энергии.	
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено. Не предусмотрено проектом.		
12	Система	Трубы системы водоотведения имеют		Кап. ремонт,

	канализации	естественный износ.	истек срок эксплуатации
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поэтажные электрощиты	Выполнено капремонт.	
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Разрушение асфальтового покрытия более 50%, частично отсутствует бордюрный камень, 14.2 Детское оборудование в рабочем состоянии.	Требуется капремонт асфальтового покрытия.
15	Прочие работы	Трубы фасадного газопровода имеют истертость окрасочного слоя, подвержены коррозии	Требуется текущий ремонт покраска

Подпись:

Главный инженер ООО
«УК МЖД Московского округа» г.Калуги

Юрист консультант

Начальник ПТО

техник ООО «ЖЭУ № 15»

Л.В.Пичугина

Б.З.Федейкина

А.А.Абрамова

Е.В.Соловьева

Слово
Слово по дому: Салаковец -