

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 115 ул. Московская
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 15 октября 2017 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1964 г.

Материал стен кирличные

Число этажей 5 (пять).

Число лестниц 4 (четыре)

Наличие подвалов отсутствует

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: Гл. инженер ООО «УК МКЦ Московского округа»

Л.В. Личулина, присоветник Е.В. Фадеевская., начальник ПТО А.А. Абрамова.,

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника ООО ЖЭУ
15 Татаренко А.В.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и обрудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирличные. Разрушение кирпичной кладки не выявлено. Наблюдаются выветривание швов в кирпичной кладке стен.		Требуется тек. ремонт. Обследовать тепловизором на предмет промерзания.
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. сты	3.1 Наблюдается частичное разрушение и истирание поверхности		3.1 Тек. ремонт. Обследовать тепловизором на предмет промерзания.
	3.3 Цоколь	3.3 Наблюдается разрушение штукатурного и окрасочного слоя.		3.3 Требуется тек ремонт цоколя.
	3.4 Балконы	3.4 Наблюдается разрушение защитного слоя бетона балконах по местам до арматуры. кз. 8, 12, 25, 29, 48, 63, 52, 71, 76, 55, 46, 31, 35, 38, 7, 11, 6, 14		3.4 Требуется кап. ремонт пл/ (ремонт 76, 55).
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Металлические нарушений нет. Капремонт 2011г		
	3.6 Карнизы	3.6 Наблюдается разрушения карнизной плиты до арматуры в кол-ве 1шт над 4 м.		Тек. ремонт.
4	Входы в подвал	Подвалное помещение не предусмотрено.		

5.	Отмостка	Отмостка бетонная, разрушений не выявлено.	
6	Перекрытия 6.1 Чебодачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	6.1, 6.2 Ж/бетонные. Провалов и разрушений визуально не наблюдается.	Ремонта не требуется.
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Выполнен кап ремонт в 2010г. 7.1 Разрушений не выявлено. 7.2 Разрушений не выявлено. 7.3 Кровля шиферная. Разрушений не выявлено. 7.4 Разрушений не выявлено. 7.6 Разрушений не выявлено.	Ремонта не требуется.
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	8.1 На отажных и межэтажных площадках частично разрушено цементное покрытие. 8.2 Произведена замена на стеклопакеты в 2013. Входные наружные двери металлические с домофонами, в исправном состоянии. Тамбурные двери деревянные. 8.3 Наблюдаются на потолках и стенах повреждение скрашочного слоя (побелка, масляная краска) надписи, разрушение шпаклевочного, штукатурного слоя. Выполнен ремонт подл. З.4	Требуется тек ремонт подъездов.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	9.1 Выполнена замена стояков на полипропиленовые трубы, магистральный трубопровод стальной, окрасочный слой разрушен, подвержен коррозии. 9.2 Запорная арматура заменена, в рабочем состоянии, неисправностей не выявлено.	Требуется кап ремонт разводящего трубопровода.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная	10.1 трубы стальные, поражение коррозией отдельных участков труб, следы ремонта. 10.2 Радиаторы старого образца. На лестничных клетках подъездов № 2, 4 - отсутствуют радиаторы. В эксплуатации более 30 лет. 10.3 Запорная арматура подвержена	Требуется кап ремонт.

	арматура 10.4 АОГВ	коррозии, ремонту и ревизии не подлежит.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	Трубы чугунные, износившись (разрушений) не выявлено, в рабочем состоянии. Трубы системы водостечения имеют естественный износ, в процессе длительной эксплуатации жиропни отложения затрудняют нормальную работоспособность и проходимость.	Ремонта не требуется. Требуется кислотная промывка выпусков до колодцев	
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Сигнальная электропроводка 13.3 Водное устройство 13.4 Потажные электроциты	Ненадежностей не выявлено.	Ремонта не требуется.	
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование пешевой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Асфальтобетонное покрытие частично имеет нарушение 14.2 Установлено дет. оборудование в 2015г.	Так. ремонт	
15	Прочие работы	Трубы фасадного газопровода имеют истертость окрасочного слоя, подвержены коррозии <i>Еще одна дерев. пропилов дуб лифт</i>	Следует секущий ремонт покраска	<i>П.И.Ред.</i>

Подписи:

Главный инженер ООО
«УК МЖД Московского округа» г. Калуги

Крикконсультант

Начальник ПТО

Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ № 15»

Л.В. Пичугина

Е.В. Фадейкина

А.А. Абрамова

А.В. Татарценко

Орлов В.В.