

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 123 ул. Московская
общего (своенного) осмотра здания

г. Калуга

от 1 сентября 2017 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1963г.
Материал стен	кирлич
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	4 (четыре)
Наличие подвалов	техническое подполье

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Личутина

Бригадир Е.В.Фадейкина

Начальник ПТО А.А.Абрамова

В присутствии: обслуживающей организации ООО «КСУ № 5», в лице техника А.В.Татаренко.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
стремились, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мор (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Разрушений кирличной кладки в 3-х местах под карнизными плитами		Требуется ремонт.
3	Фасад			Требуется Капремонт: п.3.1 - утепление фасада, п.3.4, 3.5, 3.6
	3.1 Естественная стяжка	3.1 Наблюдаются выветривание раствора кирличной кладки и трещины под оконными проемами кухонь (летних холодильников).	100%	
	3.2 Меж/пар. швы	3.2 Не предусмотрено проектом.		
	3.3 Цоколь	3.3 Разрушение штукатурного окрасочного слоя.		3.3 Текущий ремонт
	3.4 Балконы	3.4 Разрушения цементного слоя до арматуры, то периметру плит.	48шт.	3.4 Решение суда.
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Бетонные. Разрушение защитного слоя бетона до арматуры.	4шт.	3.5 Решение суда.
	3.6 Карнизы	3.6 Разрушение карнизных плит до арматуры.		
4	Входы в подвал	Вход в подвал из подъезда № 4. Дверь входа деревянная. Наблюдается		Средится текущий ремонт - замена

		Износ и разрушение драпировки брусков коробки и дверного полотна, искривление, механические повреждения.		дверного заполнения.
5.	Отмостка	Выполнена из асфальтобетона. наблюдается проседание грунта и отмостки у п.М1 со стороны улицы, отставание от цоколя.	30x2	Текущий капремонт отмостки.
6.	Покрытия	Нарушенный нет 6.1 Чердачное 6.2 Монолитное 6.3 Подземное		Ремонта не требуется.
7.	Крыша	7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.7.1, 7.2 насыщение превесины, образование плоскни. 7.3 Крыша шиферная, наблюдаются трещины, сколы, отверстия 7.4 В исправном состоянии. 7.5 не предусмотрено проектом. 7.6 Выполнен ремонт в 2009г. Разрушений не выявлено.	7.3 Ремонт по решению суда.
8.	Подъезды	8.1 Полы 8.2 ПРОЕМЫ 8.3 Озделка	Поп. 1, 2, 3, 4.	Требуется капремонт подъездов ремонт не выполнялся более 5 лет. Решение суда
9.	Система холодного водоснабжения	9.1 Водоголовочные трубы 9.2 Запорная арматура	9.1 Трубы стальные. Наблюдается коррозия металла, хомуты, следы ремонта, отсутствие окрасочного слоя. 9.2 Запорная арматура подвержена коррозии более 50%, резинки не подлежат, на стояках частично в нерабочем состоянии. Отсутствует общий узел учета потребления воды.	100% Требуется капитальный ремонт п.9.1 п. 9.2 Требуется установка общего узла учета потребления ХВС. После кап. ремонт систем. Решение суда.
10.	Система Центрального Отопления		100%	Требуется капитальный ремонт п.10.1, 10.2,

	10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.1 Трубы стальные. Наблюдается коррозия труб, хомуты, отсутствие окрасочного слоя, изоляции, следы ремонта. 10.2 В эксплуатации более 30 лет. 10.3 Запорная арматура на стояках подвержена коррозии более 50%, ревизии не подлежит, на стояках частично в нерабочем состоянии. Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.		10.3. Требуется установка общего узла учета потребления тепловой энергии. Решение суда <i>тех.решение запущено Губ</i>
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	Трубы чугунные, наблюдается образование коррозии.	100%	Требуется капитальный ремонт. Истек срок эксплуатации.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поверхностные электрические	В связи с длительной эксплуатацией и несоответствием сечения электропроводов нагрузке, наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, логарифмической изоляции проводов, следы ремонта ВРУ, повреждения шкафов и щитков, поэтажные щиты не обеспечивают защиты при перегрузке. Отсутствует общий узел учета потребления электроэнергии.		Капитальный ремонт: перетяжка магистральных и стояковых проводов и увеличение их сечения, установка поэтажных электросчетчиков с отключающими устройствами на квартиры, установка энергосберегающих светильников с заменой электропроводки и установка выключателей на этажах. Согласно Постановлению №170 от 27.09.03г (Приложение №8) Требуется установка общего узла учета потребления электроэнергии. Решение суда.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирован	14.1 Разрушенный асфальтобетонного покрытия не наблюдается, местами отсутствует бордюрный камень. 14.2 Отсутствует		Решение суда. Требуется

	ие дворовой территории 14.2 Детское оборудование		капитальный ремонт п.14.1, 14.2
15	Прочие работы:		Текущий ремонт.

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МКД
Московского округа» г.Калуги

Д.В.Личутина

Юрист консультант

Е.В.Садейкина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Техник ОООЖСУ 15

Н.Ф.Костина