

АКТ
 проверки состояния общего имущества
 в многоквартирном доме № 125 ул.Московская
 общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 13 марта 2017г.

Общие сведения по строению

Год постройки **1963г**
 Материал стен **кирпич**
 Число этажей **5 (пять)**
 Число подъездов **4 (четыре)**
 Наличие подвалов **нет**

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Пичугина

Юрисконсульт Фадейкина О.В.

Начальник ПТО: Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ№15» в лице техника Гелич А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Разрушений кирпичной кладки не наблюдается.		Ремонта не требуется.
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карниз	3.1 Наблюдается выветривание раствора кирпичной кладки 3.2 Не предусмотрено. 3.3 Наблюдается разрушение местами окрасочного и штукатурного слоя 3.4 Частичные разрушения цементного слоя до арматуры по периметру по кв 66, 74, 7, 71, 75, 79, 46, 51, 55, 26, 34, 27, 31, 10, 14, 1, 7, 15, 5, 9, 13, 17, 45, 49, 7 Б. <i>Козырьки входов в подъезд - нарушены</i> 3.5 Наблюдается разрушение карнизных плит в кол-ве 5 шт. 3.6 Разрушений нет		Требуется капремонт п.3.1 - утепление стен. п.3.3 3.4, 3.5 - текущий ремонт
4	Входы в подвал	Не предусмотрено проектом. В подъезде № 2 вход в техническое		Требуется текущий

		подполье (узел ввода системы ц/о), дверь входа имеет деформации, слабое крепление коробки, перекося дверного полотна.		ремонт - замена дверного заполнения.
5.	Отмостка	Выполнена из бетона, разрушений не выявлено. Наблюдается разрушение и отсутствие отмостки с фасада и торца здания - <i>асфальтобетонная (разрушение незначительное)</i>		Требуется текущий ремонт отмостки.
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Нарушений нет		Ремонта не требуется.
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные Трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1 Стропильная система - визуально разрушений не выявлено. 7.2 Обрешетка - разрушений визуально не выявлено. 7.3 Кровля шиферная разрушений не выявлено. 7.4 разрушений не выявлено 7.5 Проектом не предусмотрено 7.6 Разрушений не выявлено		Ремонта не требуется.
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 Разрушений цементной стяжки не наблюдается. 8.2 Наблюдается гниение древесины, перекося оконных рам и дверных заполнений л/клеток, отсутствие окрасочного слоя 8.3 Наблюдается частичное разрушение штукатурного слоя, шелушение и отслоение окрасочного слоя.		Требуется текущий ремонт п.8.2 8.3
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Трубы стальные. Наблюдается коррозия труб, хомуты, отсутствие окрасочного слоя, следы ремонта. 9.2 Запорная арматура подвержена коррозии более 50%, ревизии не подлежат, на стояках в нерабочем состоянии. Отсутствует общий узел учета потребления воды.		Требуется капитальный ремонт п.9.1, 9.2 Истек срок эксплуатации. Требуется установка общего узла учета потребления ХВС.

10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 запорная арматура	10.1 Трубы стальные. Наблюдается коррозия труб, следы ремонта, отсутствие окрасочного слоя. 10.2 В эксплуатации более 30 лет. 10.3 Запорная арматура на стояках заменена в 2011г. (задвижки), на стояках частично в нерабочем состоянии. Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.	Требуется капитальный ремонт п.10.1, 10.2, 10.3 Истек срок эксплуатации. Требуется установка общего узла учета потребления тепловой энергии.
11	Система горячего водоснабжения	Проектом не предусмотрено.	
12	Система канализации	Трубы чугунные, наблюдается коррозия металла, имеются хомуты, зашлакованность.н	Требуется капремонт Истек срок эксплуатации
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Постажные электрощиты	Выполнен капитальный ремонт в 2016 г.	
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Асфальтовое покрытие разрушено, наблюдаются выбоины, трещины, местами отсутствует бордюрный камень 14.2 Отсутствует	Требуется капитальный ремонт п.14.1, 14.2
15	Прочие работы:	<i>Снос аварийного дерева</i>	<i>гшт Тек.рем</i>

Подписи:

Главный инженер
«УК МЖД Московского округа» г.Калуги

Крисконсульт

Начальник ПТО

техник ООО «ЖЭУ №15»



Л.В.Пичугина



Е.В.Фадеекина

А.А.Абрамова



А.В.Гелич

Григорьевой Л.А./гшт