

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 127 ул. Московская  
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 16 сентября 2016

**Общие сведения по строению**

Год постройки	<b>1966г</b>
Материал стен	<b>кирпичные</b>
Число этажей	<b>5 (пять).</b>
Число подъездов	<b>4 (четыре)</b>
Наличие подвалов	<b>отсутствует</b>

**Результаты осмотра строения**

**Комиссия в составе:** Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»  
Л.В.Пичугина, юрисконсульт Е.В.Фадейкина начальник ПТО А.А.Абрамова  
**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника  
А.В.Татаренко

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался.		
2	<b>Стены</b>	Кирпичные. Разрушение кирпичной кладки не наблюдается. Наблюдается нарушение окрасочного слоя.		Требуется кап.ремонт.
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы	3.1 выветривание раствора в кирпичной кладке, местами выполнено утепление  3.3 Наблюдается разрушение штукатурного, окрасочного слоя. <i>20 разочарованные фриз</i>  3.4 Наблюдается разрушение защитного слоя бетона балконных плит местами до арматуры(кв. 33,37,41,42,43,44,6 1,65,69,67,71,64,70,74,51,55,46,54 ,31,30,34,11,15,19,6,10,14,18.)  3.5 Металлические, имеют незначительные повреждения в кол- ве 3-х штук.  3.6 Карнизы разрушений не наблюдается.	28 шт	Т.р.обследова- ние тепловизором на предмет промерзания стен 3.3 Требуется тек ремонт цоколя.  3.4 требуется кал. ремонт,  Требуется текущий ремонт п.3.5

4	<b>Входы в подвал</b>	Отсутствует.		
5.	<b>Отмостка</b>	Бетонная, разрушений нет.		Ремонт не требуется.
6	<b>Перекрытия</b>			
	6.1 Чердачное	6.1, 6.2 Ж/бетонные. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется.
	6.2 Межэтажное			
	6.3 Подвальное			
7	<b>Крыша</b>	Выполнен кап ремонт в 2008г.		
	7.1 Стропила	7.1 Разрушений не выявлено.		7.1 7.2
	7.2 Обрешетка	7.2 Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
	7.3 Кровля	7.3 Кровля шиферная. Разрушений не выявлено. Парапетное ограждения частично отсутствует, требуется восстановление.	60м/п	7.3 Требуется тек ремонт.
	7.4 Водосточные трубы	7.4 частичное разрушение с фасада здания между 2 и 3 подъездом.		
	7.5 Внутренний водосток	7.5 Не предусмотрено проектом.		
	7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.6. Выполнен ремонт вент. каналов и дымоходов 4,8,12,16,20 в 2016г		
8	<b>Подъезды</b>			
	8.1 Полы	8.1 На лестничных площадках наблюдается частичное разрушение облицовочной плитки, местами отсутствует; разрушения, выбоины в цементных полах.		Требуется капремонт. 8.1
	8.2 Проемы	8.2 Тамбурные двери входов в подъезд деревянные, разрушений не выявлено. Оконные рамы заменены на стеклопакеты в 2013г.		8.3 ремонт не выполнялся более 5 лет
	8.3 Отделка	8.3 Наблюдается частичное разрушение штукатурного слоя стен, отслоение красочного слоя стен, дверей, запыленность, серый налет на побелке стен, потолков.		
9	<b>Система холодного водоснабжения</b>			
	9.1 Водопроводные трубы	9.1 Трубы стальные. Наблюдается коррозия труб, хомуты, отсутствие красочного слоя.		Требуется капитальный ремонт п. 9.1
	9.2 запорная арматура	9.2 Запорная арматура подвержена коррозии, частично в нерабочем состоянии, ремонту и ревизии не подлежит.		п. 9.2
10	<b>Система Центрального Отопления</b>			
	10.1 Трубы ЦО	10.1 трубы стальные, поражение коррозией отдельных участков труб, следы ремонта.		Требуется кап ремонт. 10.1: 10.2: 10.3:

	10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.2 Радиаторы старого образца. В эксплуатации более 30 лет. 10.3 Запорная арматура подвержена коррозии, ремонту и ревизии не подлежит. Произведена замена задвижек диаметром 100 в количестве 2-х штук		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	Трубы чугунные, не герметичность в растресканных соединениях, частые засоры, наблюдается коррозия металла и следы ремонта. Истек срок эксплуатации.		Требуется кап. ремонт.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поверхностные электрощиты	13.1, 13.2 Наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов в связи с длительной эксплуатацией. 13.3 ВРУ старого образца, следы ремонта. 13.4 Поверхностные электрощиты не обеспечивают защиты при перегрузках.		Требуется кап ремонт.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Разрушений асфальтобетонного покрытия не наблюдается, местами отсутствует бордюрный камень. 14.2 Отсутствует		Требуется капитальный ремонт п.14.1, 14.2
15	Прочие работы			

**Подписи:**

Главный инженер ООО «УК МЖД  
Московского округа» г. Калуги

Юрист консультант  
Начальник ПТО

Представитель ООО «ЖЭУ 15»  
техник

Л.В. Пичугина

Е.В. Фадейкина

А.А. Абрамова

А.В. Татаренко