

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 225 Ул.Московская
общего (общедомового) имущества здания

г.Калуга

от «9» 10

2017г

Общие сведения по строению

Год постройки 1973 г.
Материал стен кирпич
Число этажей 9
Число подъездов 2
Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: Главного инженера ООО «УК ИЖД Московского округа» в Калуге Пичугиной Л.В.
Юристоконсульт Фадеев Е.В.
Начальник ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок КМД» в лице директора
Руданко Н.С., мастера Гудковой Э.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения,
элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта.	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Неисправностей не выявлено		
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 козырьки входов в подъезд	Нарушен окрасочный слой до 3-го этажа Наблюдается разрушение штукатурного слоя 10%, разрушение окрасочного слоя 100% (масляная окраска) Лоджии. Кв.47 наблюдается разрушение цементной стяжки бетонной плиты. Ж/бетон, наблюдается разрушение цементной стяжки и бетона Ступеньки входа в подъезды ж/бетонные, частично разрушены.	100% 100%	Текущий ремонт 3.3 требуется текущий ремонт цокольной части дома 3.4 Тек.ремонт балконной плиты кв.47. 3.5 Текущий ремонт
4	Входы в подвал	Разрушение крыши над 2 входами, входные двери в подвалы и мусорокамеры деревянные, дверные полотна рассохлись, дверные коробки перекошены. В 1-ом подвале разрушена кирпичная кладка - 1м3. Наблюдается частичные разрушения штукатурного слоя.	2 шт.	Текущий ремонт
5	Отмостка	Бетонная выполнена кап. ремонт в 2016г. Со стороны 1-го подъезда наблюдаются трещины.		Тек. ремонт отмостки 1-го подъезда
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	неисправностей не выявлено неисправностей не выявлено неисправностей не выявлено		

7	<p>Крыша</p> <p>7.1 стропила</p> <p>7.2 обрешетка</p> <p>7.3 кровля</p> <p>7.4 водосточные Трубы</p> <p>7.5 внутренний водосток</p> <p>7.6 карниз</p> <p>7.7 Трубы вент. каналов и дымоходов</p>	<p>нет</p> <p>нет</p> <p>Кровля совмещенная выполнена из неглавляемого материала. В 2010 году выполнен капитальный ремонт кровли.</p> <p>нет</p> <p>Металлический, с 9 этажа проходит по подвеске, неисправностей не выявлено</p> <p>неисправностей не выявлено</p> <p>неисправностей не выявлено</p>		
8	<p>Подъезды</p> <p>8.1 полы</p> <p>8.2 просыпы</p> <p>8.3 отделка</p>	<p>Частично наблюдаются выбоины</p> <p>Оконные рамы произведен ремонт в 2013г. (пластиковые)</p> <p>Отделка в подъездах - побелка потолков стен запылена, окрасочный слой нарушен.</p>	100%	<p>Требуется выполнить текущий ремонт полов в подъездах.</p> <p>Текущий ремонт</p>
9	<p>Система холодного водоснабжения</p> <p>9.1 водопроводные трубы</p> <p>9.2 запорная арматура</p>	<p>Выполнен капитальный ремонт с заменой стоек и запорной арматуры в 2011г. Неисправностей не выявлено.</p>		
10	<p>Система Центрального Отопления</p> <p>10.1 Трубы ЦО</p> <p>10.2 Радиаторы</p> <p>10.3 Запорная арматура</p>	<p>Магистраль произведен ремонт в 2011г., стойки стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах, имеются места замены участков труб. Требуется установка спускных кранов в квартирах на 9-ых этажах. В рабочем состоянии, местами наблюдается между секциями ржавые потеки.</p> <p>запорная арматура по стойкам более 50% находится в нерабочем состоянии, подвержена коррозии.</p>	100%	<p>Требуется выполнить капитальный ремонт стоек ЦО, отопительных приборов</p> <p>Текущий ремонт.</p>
11	<p>Система горячего водоснабжения</p> <p>11.1 Трубы ГВС</p> <p>11.2 Запорная арматура</p>	<p>11.1 В 2010 году выполнен капитальный ремонт с заменой металлических труб на пропиленовые, чугунных задвижек на шаровые. Неисправностей не выявлено.</p>		
12	Канализация	Нарушений не выявлено	100%	.
13	<p>Система электроснабжения</p> <p>13.1 Световая электропроводка, светильники</p> <p>13.2 Силовая электропроводка</p> <p>13.3 Вводное</p>	<p>Выполнен капитальный ремонт системы с заменой столбовой электропроводки и 2-х ВРУ (1 и 2 подъезды) 2012г. Неисправностей не выявлено.</p>		

	устройство 13.4 Поэтажные электрощиты			
14	Планоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия в 2010г. с установкой бордюров. Наблюдается выбоины, разрушение асфальтового покрытия.		Требуется текущий ремонт
	14.2 Детское оборудование	отсутствует		Установка детского оборудования по согласованию собственников

Подпись:

Члены комиссии:
Главный инженер

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Директор ООО «участок №21»

Мастер

Гусак

Л.В. Пичурин

Л.В. Пичурин

Е.В. Фадеева

Е.В. Фадеева

А.А. Абрамова

А.А. Абрамова

И.С. Руденко

И.С. Руденко

Н.И. Гудкова

Н.И. Гудкова