

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 295 кор.1 Ул.Московская  
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от « 9 » марта 2022г

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1985

Материал стен кирпичный

Число этажей 5

Число подъездов 6

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

**Комиссия в составе:**

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В.  
Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамовой А.А.

**В присутствии:** обслуживающей организации в лице директора ООО «ЖЭУ 15»  
Коляскиной Л.Е., мастера Кобзевой Е.Н..

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Неисправностей не выявлено. Кирпичная кладка		
3	Фасад 3.1 ружная отделка  3.2 меж/пан. швы  3.3 цоколь  3.4 балконы  3.5 Козырьки входов в подъезд  3.6 карнизы	Выветривание раствора в кирпичной кладке  отсутствуют  Оштукатурен, окрашен. Наблюдается разрушение штукатурного слоя по всему периметру, окрасочный слой отсутствует.  Лоджии нарушений не выявлено  Ж.б покрытие из рулон.материала имеет повреждение верх. Защитного слоя, отдел.местами разрушение кирп.кладки		Требуется утепление квартир по результатам обследования  Требуется текущий ремонт.  Требуется текущий ремонт
4	Входы в подвал	Неисправностей не выявлено		
5.	Отмостка	Неравномерная осадка, трещины		Требуется текущий реонт
6	Перекрытия	Отклонений от		

	6.1чердачное 6.2межэтажное	вертикали, горизонтали нет		
7	Крыша 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля  7.4водосточные Трубы 7.5внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Крыша совмещенная, отдельными местами имеются вздутие , истертость верхнего защитного слоя  Не предусмотрены  Ненадежностей не выявлено  Нарушений не выявлено		Требуется текущий ремонт
8	Подъезды 8.1полы  8.2 проемы	Бетонные, местами наблюдаются выбоины. Во всех подъездах входные двери металлические с домофонами, на деревянных дверях тамбуров, оконных рамках наблюдается перекос и не плотное прилегание к коробкам, отслоение окрасочного слоя		Требуется текущий ремонт
	8.3 отделка	На стенах и потолках наблюдается местами разрушение штукатурного слоя, отслоение шпаклевочного и окрасочного слоя.		Текущий ремонт.
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы  9.2запорная арматура	Причины замены трубы х.в.с на п.п в подвале. Частично стояки  Запорная арматура в рабочем состоянии		Ремонта не требуется
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы металлические, наблюдается коррозия металла, отслоение окрасочного слоя. Запорная арматура на стояках в нерабочем состоянии. Радиаторы чугунные, наблюдаются ржавые потеки.	100%	Требуется Кап. ремонт истек срок эксплуатации
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Нет		
12	Система канализации 12.1 Трубы канализации	Трубы чугунные , выполнена частичная замена на трубы ПВХ. Стояковая канализация не менялась.		Требуется Кап. ремонт Истек срок эксплуатации
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая	Система электроснабжения не соответствует нормам. Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной	100%	Требуется капитальный ремонт – перевод существующей сети

	электропроводка  13.3 Вводное устройство 13.4 Поверхностные электрощиты	нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Произведен ремонт системы электроснабжения п. №1, 3, 4  Выполнена замена ВРУ в 2010г. Неисправностей не выявлено. Отсутствуют, стояковая эл. проводка проходит по квартирам	электроснабжения на повышенное напряжение согласно Постановления №170 от 27.09.03г. (Приложение №8) во 2-м подъезде.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие имеет трещины и ямы	Требуется кап. ремонт
15	Прочие работы Газовые трубы	Требуется окраска газопровода	Требуется тек. ремонт

Подпись:

Главный инженер

Л.В. Пичугина

Юрист консультант

Е.В. Фадейкина

Начальник ПТО

А.А. Абрамова

Директор ООО «ЖЭУ 15»

Л.Е. Коляскина

Мастер

Е.Н. Кобзева