

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 315к.4 ул.Московская
общего (осеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от «08» 11 2017 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1993
Материал стен панель
Число этажей 3
Число подъездов 2
Наличие подвалов брежподполье

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Главженера СОО «УК МКД Московского округа» Пичугиной Л.В.

Крикконсульт Фадейчина Е.Б.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Е.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

# п/п	Основные конструктивные элементы и оборудование	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием приблизительного объема работ и места дефекта	Объем	Рекомендации о приятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		Произведена герметизация швов фундаментных блоков
2	Стены	Стены панельные, видимых повреждений не установлено		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы/лоджии 3.5 Входы в подъезд	Галтели облицованные. Нарушений не выявлено Оштукатурен и покрашен. Частично разрушение штукатурного слоя 20%, разрушение красочного слоя 100% (масляная краска). Козырьки – нарушений не выявлено, наблюдается частичное разрушение ступеней лестничного марша в подъезде №1;2, наблюдается частичное разрушение половой плитки.		Требуется тек. ремонт цоколя требуется тек. ремонт л/марша
4	Входы в подвал и подвальные помещения	Двери входов металлические в удовлетворительном состоянии, требуется установка решетки и узле управления и подставка щебнем по всей площади подвала. Стены входа в подвал из ж/бонных плит не оштукатурены.		Требуется текущий ремонт
5.	Стомостка	Нарушений не выявлено.		
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	Крыша	Кровля совмещенная выполнена из наплавляемого материала, произведен частичный ремонт		Требуется капитальный ремонт

		кровли в местах сильных протечек. Но более чем на 50% кровельного покрытия наблюдаются вадутия, трещины. Не герметичность примыканий к вент. каналам.	кровли
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Просмы 8.3 Отделка	На лестничных клетках бетонные, нарушенный не выявлено. Двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской, нарушенный не выявлено. Нарушеный не выявлено	Промаведен ремонт подъездов в 2013г.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Трубы полипропиленовые, проведена замена магистрального трубопровода в 2012г. Запорная арматура нового образца.	Требуется текущий ремонт пожарирных стояков системы ХВС
10	Система централизованного отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, находятся в рабочем состоянии, на поверхности труб имеется коррозия металла, окрасочный слой отсутствует. Узел учёта тепловой энергии отсутствует Нарушеный не выявлено	Требуется текущий ремонт системы ЦО Установка узла учёта тепловой энергии(261-Фз)
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Трубы стальные находятся в рабочем состоянии, на поверхности труб имеется коррозия металла, окрасочный слой отсутствует. Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует. Запорная арматура на стояках в рабочем состоянии по подвалу, на тех. этажи частично в не рабочем состоянии. Запорная арматура на входе в дом нового образца.	Требуется текущий ремонт системы ГВС Установка узла учёта горячего водоснабжения (261-Фз)
12	Система канализации	Трубы чугунные. Ливнёвая система канализации внутренняя. Нарушеный не выявлено.	
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство нового образца. 13.2 стояковая проводка алюминиевая	Требуется капитальный ремонт системы электроснабже

		3.3 Освещение на л/клетках, коридорах имеется (установлены патроны с лампами), имеющиеся светильники разукомплектованы.		ния с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Платоустройство 14.1 Асфальтирование десрной территории 14.2 Детское оборудование	Асфальтное покрытие царской территории частично нарушено, отсутствует бордюрный камень. Детское оборудование разукомплектовано. Металлические качели нарушен окрасочный слой.		По капитальному ремонту требуется восстановление асфальтового покрытия. Установка детского оборудования
15	Прочие работы	15.1 Ремонт машинных помещений		Произведен ремонт в 2013г

Подпись:

Главный инженер

Юрист консультант

Начальник ПСО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

Н.В. Пичутина

Е.Б. Тадейкина

А.А. Абрамова

Н.С. Руденко

Н.И. Гудкова