

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 315к.4 ул.Московская
общего (весеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от « 30 » 03 2017г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1993
Материал стен панель
Число этажей 9
Число подъездов 2
Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Гл.инженера ООО «УК МЖД Московского округа» Пичугиной Л.В.

Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		Произведена герметизация швов фундаментных блоков
2	Стены	Стены панельные, видимых повреждений не установлено		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы/лоджии 3.5 Входы в подъезд	Панели облицованные. Нарушений не выявлено Оштукатурен и покрашен. Наблюдается разрушение штукатурного слоя 20%, разрушение окрасочного слоя 100% (масляная краска). Козырьки – нарушений не выявлено, наблюдается частичное разрушение ступеней лестничного марша в подъезде №1;2, наблюдается частичное разрушение половой плитки.		Требуется тек. ремонт цоколя требуется тек. ремонт л/марша
4	Входы в подвал и подвальное помещение	Двери входов металлические в удовлетворительном состоянии, требуется установка решетки в узле управления и подсыпка щебнем по всей площади подвала. Стены входа в подвал из ж/бетонных плит не оштукатурены.		Требуется текущий ремонт
5.	Отмостка	Нарушений не выявлено.		
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	Крыша	Кровля совмещенная выполнена из наплавляемого материала, произведён частичный ремонт		Требуется капитальный ремонт

		кровли в местах сильных протечек. Но более чем на 50% кровельного покрытия наблюдаются вздутия, трещины. Не герметичность примыканий к вент. каналам.		кровли
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	На лестничных клетках бетонные, нарушений не выявлено. Двери металлические с домофоном – нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской, нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено		Произведен ремонт подъездов в 2013г.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Трубы полипропиленовые, проведена замена магистрального трубопровода в 2012г. Запорная арматура нового образца.		Требуется текущий ремонт поквартирных стояков системы ХВС
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, находятся в рабочем состоянии, на поверхности труб имеется коррозия металла, окрасочный слой отсутствует. Узел учёта тепловой энергии отсутствует Нарушений не выявлено		Требуется текущий ремонт системы ЦО Установка узла учёта тепловой энергии (261-Фз)
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Трубы стальные находятся в рабочем состоянии, на поверхности труб имеется коррозия металла, окрасочный слой отсутствует. Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует. Запорная арматура на стояках в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом нового образца.		Требуется текущий ремонт системы ГВС Установка узла учёта горячего водоснабжения (261-Фз) Требуется замена спускных кранов по стоякам по текущему ремонту
12	Система канализации	Трубы чугунные. Ливнёвая система канализации внутренняя. Нарушений не выявлено.		
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство нового образца. 13.2 стояковая проводка		Требуется капитальный ремонт системы

		алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках, коридорах имеется (установлены патроны с лампочками), имеющиеся светильники разукомплектованы.		электроснабже- ния с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие дворовой территории частично нарушено, отсутствует бордюрный камень. Детское оборудование разукомплектовано. Металлические качели нарушен окрасочный слой.		По капитальному ремонту требуется восстановлени е асфальтового покрытия. Установка детского оборудования
15	Прочие работы	15.1 Ремонт машинных помещений		Произведен ремонт в 2013г

Подпись:

Главный инженер

Л.В. Пичугина

Юрисконсульт

В.В. Фадейкина

Начальник ПТО

А.А. Абрамова

Директор ООО «Участок №21»

Н.С.Руденко

Мастер

Н.И.Гудкова