

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 9 Ул. Переходная
общего осеннего осмотра здания

Г. Калуга

от «09» 09

2015 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1949/2009
Материал стекл шлакоблокочный
Число этажей 2/4 Мансарда
Число подъездов 1
Наличие подвалов имеется
Результаты осмотра саренка

Комиссия в составе:

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Гичуриной Л.В.
Консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПСО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора
Руденко Н.С., мастера Гудковой В.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием приморского объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Ненормативов не выявлено		
2	Стены	В подвальном помещении наблюдается разрушение штукатурного слоя, трещины	100%	Капитальный ремонт
3	Фасад	На штукатурном слое фасада дома наблюдаются волосистые трещины, наблюдается разгерметизация сэндвича с металлическими отливами		
	3.1 наружная отдалка			
	3.2 меж/пан. пан			
	3.3 цоколь	Отсутствуют металлические решетки на продухах		Текущий ремонт
	3.4 балконы	Подоконники. Ненормативов не выявлено		
	3.5 козырьки входов в подъезд	Ненормативов не выявлено		
	3.6 карнизы	Ненормативов не выявлено		
4	Входы в подвал	Ненормативов не выявлено,		
5.	Отмостка	Местами наблюдается разрушение бетонного слоя.		Текущий ремонт
6	Перекрытия	<i>Ненормативов не выявлено</i>		
	6.1 чердачное			
	6.2 межэтажное			
	6.3 подвальное			
7	Крыша	<i>Ненормативов не выявлено</i>		
	7.1 стропила			
	7.2 обрешетка			
	7.3 кровель			
	7.4 водосточные трубы			
	7.5 внутренний водосток			
	7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Ненормативов не выявлено		

8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Ненадежность не выявлено Ненадежность не выявлено Наблюдаются нарушение покрасочного слоя на стенах подъезда, нарушение побелки на стенах		Текущий ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Ненадежностей не выявлено.		Проведен ремонт в 2012г
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	В центральном помещении на трубах центрального отопления местами отсутствует теплоизоляционный слой, узел учета тепла 1 и 2 этажей отсутствует. <i>Запорная арматура на входе в дом и на стояках подачи обратки, находящийся на этажах.</i>		
11	Система канализации 12.1 Трубы канализации	Ненадежностей не выявлено		
12	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светодиодники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Внедное устройство 13.4 Постажные электрощиты	На 1, 2 этажах электропроводка старого образца, алюминиевая, изоляция изношена в связи с длительной эксплуатацией. В подъездном помещении произведен ремонт в 2013г. ВРУ ковес. Ненадежностей не выявлено. Постажные эл. щиты на 1 и 2 этажах старого образца и требуют замены.		Текущий ремонт
13	Благоустройство 14.1 Асфальтиро- вание дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Наблюдаются трещины и провалы. Требуется установка оборудования		Кап. ремонт
14	Прочие работы	С наружной стороны в квартирах № 9, 11, 12 наблюдается разрушение штукатурки откосов оконных просевов.		Текущий ремонт
15	Газовые трубы на фасаде	Механические, окраска не нарушена.		

Подпись:

Главный инженер

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастера

Л.И. Гудкова

Л.И. Гудкова

Е.В. Тадеихина

А.А. Абрамова

Руденко Н.С.

Ч.И. Гудкова