

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 36 П Свободы.  
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от 27 октября 2016 г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1949

Материал стен шлакоблочный

Число этажей 2

Число подъездов 2

Наличие подвалов нет

Результаты осмотра строения

**Комиссия в составе:** зам директора ООО «УК МЖД Московского округа»  
Л.В. Пичугина, юрисконсульт Фадейкина Е.В., начальник ПТО Абрамова А.А.  
**В присутствии:** техника ООО ЖЭУ №15 Коваленко А.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
строения, элементов наружного благоустройства

| # п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования     | Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)   | Объем | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)   |
|-------|--|--|-------|---|
| 1     | <b>Фундамент</b>   | Не обследовался.   |       |   |
| 2     | <b>Стены</b>   | Стены шлакоблочные оштукатуренные.   |       |   |
| 3     | <b>Фасад</b><br>3.1 наружная отделка<br>3.2 меж/пан. швы | 3.1 Стены оштукатурены. В штукатурном слое имеются трещины, частичное разрушение и отслоение штукатурного слоя, красочный слой имеет истертость. Наблюдается разрушение целостности отдельных шлакоблоков. |       | Требуется выполнить капрремонт п.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6. |
|       | 3.3 цоколь   | 3.3 В цокольной части имеются трещины и разрушения в штукатурном слое, красочный слой имеет истертость.  |       |   |
|       | 3.4 балконы  | 3.4 Наблюдается частичное разрушение штукатурного слоя балконных плит, красочный слой имеет истертость.  |       |   |
|       | 3.5 Козырьки<br>Входов в подъезд<br>3.6 карнизы          | 3.5 Козырек металлический. Разрушений не выявлено.   |       |   |
|       |  | 3.6 Карнизные тяги имеют разрушение штукатурного слоя до дранки более 60%  |       |   |
| 4     | <b>Входы в подвал</b>                                    | Отсутствуют.   |       |   |
| 5.    | <b>Отмостка</b>  | Асфальтобетонная. Наблюдается  |       | Требуется   |

|    |   |   |  |                               |
|----|---|---|--|-------------------------------|
|    |   | частичное разрушение верхнего слоя, трещины, отставание от основания цокольной части здания. Частично отсутствует.  |  | текущий ремонт                |
| 6  | <b>Перекрытия</b><br>6.1чердачное<br>6.2межэтажное<br>6.3подвальное   | 6.1, 6.2 Чердачное и межэтажное перекрытия деревянные. Видимых разрушений и провисания потолков не наблюдается.   |  | Ремонта не требуется          |
| 7  | <b>Крыша</b><br>7.1стропила<br>7.2обрешетка<br>7.3кровля<br>7.4водосточные Трубы<br>7.5внутренний водосток      | 7.1, 7.2, 7.3 Кровля шиферная, разрушений при визуальном осмотре не выявлено.<br><br>7.5 Проектом не предусмотрено.   |  |                               |
| 8  | <b>Подъезды</b><br>8.1полы<br>8.2 проемы<br>8.3 отделка   | 8.1 В тамбурах имеется разрушение цементной стяжки.<br>8.2Требуется замена оконных проемов.<br>8.3 На потолках и стенах наблюдается повреждение окрасочного слоя(побелка, масляная окраска), разрушение шпаклевочного, штукатурного слоя. |  | Требуется ремонт.             |
| 9  | <b>Система холодного водоснабжения</b><br>9.1водопроводные трубы<br>9.2запорная арматура                        | Выполнен капитальный ремонт в 2012г   |  | Ремонта не требуется          |
| 10 | <b>Система Центрального Отопления</b><br>10.1 Трубы ЦО<br>10.2 Радиаторы<br>10.3 Запорная арматура<br>10.4 АОГВ | 10.1Трубы стальные. Окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла.<br><br>10.2 Радиаторы старого образца.<br><br>10.3 Запорная арматура по стоякам в нерабочем состоянии, требуется замена.                                   |  | Требуется капитальный ремонт. |
| 11 | <b>Система горячего водоснабжения</b><br>11.1 Трубы ГВС<br>11.2 Запорная арматура                               | Проектом не предусмотрено.  |  |                               |
| 12 | <b>Система канализации</b>  | Трубы системы водоотведения чугунные, имеют естественный износ.   |  | Требуется кал.ремонт          |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    |   |  |  |
| 13 | Система электроснабжения<br>13.1 Световая электропроводка, светильники<br>13.2 Силовая электропроводка<br>13.3 Вводное устройство<br>13.4 Постажные электрощиты | 3.1, 3.2 Наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов в связи с длительной эксплуатацией.<br>13.3 ВРУ старого образца, следы ремонта.<br>13.4 Постажные электрощиты не обеспечивают защиты при перегрузки. | Требуется выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов и вводного распределительного устройства. |
| 14 | Благоустройство<br>14.1 Асфальтирование дворовой территории<br>14.2 Детское оборудование  | 14.1 Разрушений не выявлено.   | Ремонта не требуется   |
| 15 | Прочие работы   |  |  |

**Подписи:**

Главный инженер ООО  
«УК МЖД Московского округа» г. Калуги

Юрист консультант

Начальник ПТО

Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ № 15»

Л.В. Пичугина  
Фадейкина Е.В.  
А.А. Абрамова  
А.А. Коваленко

Садовка  
31.10.16.