

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 79 ул. П. Сыбирова
общего (оснащенного) осмотра здания.

г. Калуга

от 17 сентября 2015г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1973г
Материал стен	кирпичные
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	4 (четыре)
Наличие подвалов	имеется

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе :**

Главный инженер ООО «УК МКД Московского округа» Л.В.Пичутина
Крикенсульт Фадейина Е.В.

Начальник ПТО А.А.Абрамова.

В присутствии: представителя ООО «ЖЭУ №15» в лице техника Гелич А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
зданий, элементов наружного благоустройства

# п/п	Наименование конструктивных элементов и обустройств	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем ремонта	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не определено.		
2	Стены	Наружные - кирпичные. Разрушений целостности кирпичной кладки не наблюдается		
3	Фасад			
3.1	Наружная отделка	3.1 Наблюдаются выщепивание раствора в кирпичной кладке. Разрушений целостности кирпичной кладки не наблюдается.	Требуется кап ремонт по утеплению стен	
3.3	Покрытие	3.3 частичное разрушение штукатурного и окрасочного слоев в местах водосточных сливов.	Требуется текущий ремонт п. 3.3	
3.4	Балконы	3.4 Разрушение балконных плит местами до арматуры по периметру плит	Требуется Капремонт - ПЗ. №20, 34, 64, 69	
3.5	Козырьки входов в подъезд	3.5 Металлические. Разрушений не выявлено.	Текущий ремонт 7шт.	
3.6	Карнизы	3.6 Наблюдается частичное	Требуется	

		разрушение защитного слоя бетона карнизных плит.		текущий ремонт п. 3.5
4	Входы в подвал	Выполнен ремонт, разрушений нет		
5.	Отмостка	Выполнена котрехонт в 2008г. Дефектов и разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	X/б плиты. Прозисанный и разрушенный визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешётка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент, вентиляции и дымоходов.	Выполнен капремонт в 2008г. 7.1 Разрушенный не выявлено 7.2 Разрушенный не выявлено 7.3 Кровля шиферная. Разрушенной целостности покрытия не выявлено. 7.4 Разрушений не выявлено. 7.5 Не предусмотрен проектом 7.6 Визуальные разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется. П.7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6
8	Подъезды 8.1 Поль	8.1 Наблюдается частичное разрушение цементной стяжки, плиточное покрытие разрушено, наблюдается отставание керамзитных плиток. Ступени цокольного этажа имеют разрушения защитного слоя бетона по краям и металлического уголка.		Требуется капремонт п. 8.1, 8.2, 8.4
	8.2 Проемы	8.2 Тамбурные двери персональные не обеспечиваются плотный притвор, в нижней части изолирующих блоков и полотен наблюдается гниение древесины. Рамы оконных проёмов рассохлись, створки не закрываются, оконные рамы имеют естественный износ, окна изношены частично из наборного стекла.		
	8.3 Отделка	8.3 Разрушений не выявлено.		
	8.4 Входные площадки	8.4 Ступени входов в подъезды № 2, 3, 4 имеют частичное разрушение цементной стяжки. Входная площадка подъезда № 1 асфальтовая, имеет неровности, разрушения. Входная площадка подъезда № 7 имеет разрушение глиточного покрытия.		

9	Система холодного водоснабжения 9.1 Бедопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Выполнена капремонт в 2008г. Дефектов и неисправностей не выявлено п.9.1, 9.2.		Ремонта не требуется
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Выполнен кагремонт в 2008г. Дефектов и неисправностей не выявлено п.10.1, 10.2, 10.3 Отсутствует прибор учета.		Требуется установка прибора учета.
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрено проектом.		
12	Система канализации	Каблюдается прозисание отдельных участков труб канализации, имеются трещины, зашлакованность.		Требуется капремонт, истек срок эксплуатации.
13	Система электроснабжения 13.1 Силовая электропроводка, смесильники 13.2 Силовой электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Постражные электрощиты	13.1 Силовая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. 13.2 Требуется замена силовой электропроводки. 13.3, 13.4 ВРУ старого образца, следы ремонта.		Требуется проведение капитального ремонта; переход существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, силовых проводов и вводного распределителя, установка аппарата заземли.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование площадок территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Выполнена кагремонт асфальтового покрытия в 2008г., разрушений нет 14.2 Отсутствует		Ремонта не требуется п.14.1 п.14.2 установка по решению

				собственников
15	Прочие работы	Требуется покраска наружного газопровода Снос аварийных деревьев, обрезка кроны деревьев		Тех. ремонт

Подпись:

Гл. инженер ООО «УК МИД Московского округа»

Юрий Константинович

Начальник ПТО

Техник ООО «ЖЭУ №15»

Л.В.Пичугина

Е.З.Фадейкина

А.А.Абрамова

А.В.Зелич