

## АКТ

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 79 ул.П.Свободы  
общего (осеннего) осмотра здания.

г.Калуга

от 27 сентября 2018г.

### Общие сведения по строению

|                  |            |
|------------------|------------|
| Год постройки    | 1973г      |
| Материал стен    | кирпичные  |
| Число этажей     | 5 (пять)   |
| Число подъездов  | 4 (четыре) |
| Наличие подвалов | имеется    |

### Результаты осмотра строения

#### Комиссия в составе :

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Пичугина  
Юрисконсульт Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО А.А.Абрамова.

В присутствии: представителя ООО «ЖЭУ №15» в лице техника Холиной Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства.

| №<br>п/п | Наименование<br>конструктивных<br>элементов и<br>оборудования | Оценка состояния или краткое<br>описание дефекта (с указанием<br>примерного объема работ и места<br>дефекта)               | Объем | Решение о<br>принятии мер<br>(капитальный<br>или текущий<br>ремонт)               |
|----------|---|--|-------|---|
| 1        | <b>Фундамент</b>  | Не обследовался.   |       |   |
| 2        | <b>Стены</b>  | Наружные - кирпичные. Разрушений целостности кирпичной кладки не наблюдается.  |       |   |
| 3        | <b>Фасад</b><br>3.1 Наружная<br>отделка                       | 3.1 Наблюдаются выветривание раствора в кирпичной кладке.<br>Разрушений целостности кирпичной кладки не наблюдается.       |       | Требуется<br>кап.ремонт по<br>утеплению<br>стен,<br>обследование<br>тепловизором. |
|          | 3.2 М/панельные<br>швы  | 3.2 Разрушений не выявлено   |       | Требуется<br>тек.<br>ремонт.п.3.3   |
|          | 3.3 Цоколь  | 3.3 Разрушения штукатурного слоя,<br>цокольное окно с торца п.1-<br>разрушения штукатурного слоя и<br>оконного заполнения. |       |   |
|          | 3.4 Балконы   | 3.4 Разрушение балконных плит<br>местами до арматуры по периметру<br>плит.   |       | Требуется<br>текущий<br>ремонт п.3.4;<br>3.6                                      |

|    |   |  |      |   |
|----|---|--|------|---|
|    | 3.5 Козырьки входов в подъезд<br><br>3.6 Карниз<br><br>3,7 Фасадные швы (температурный)   | 3.5 Металлические. Разрушений не выявлено. п.2 разрушение желобов<br><br>3.6 Наблюдается частичное разрушение защитного слоя бетона карнизных плит.<br><br>3,7 Фасадные швы не заполнены   | 2шт. | Требуется тек. ремонт п.3,5<br><br>Требуется тек. ремонт п.3,7- заделка.  |
| 4  | <b>Входы в подвал</b>   | Нарушений не выявлено  |      |   |
| 5. | <b>Отмостка</b>   | Дефектов и разрушений не выявлено.   |      | Ремонта не требуется.   |
| 6  | <b>Перекрытия</b><br><br>6.1 Чердачное<br>6.2 Межэтажное<br>6.3 Подвальное  | Ж/б плиты. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.   |      | Ремонта не требуется  |
| 7  | <b>Крыша</b><br><br>7.1 Стропила<br>7.2 Обрешетка<br>7.3 Кровля<br><br>7.4 Водосточные трубы<br>7.5 Внутренний водосток<br>7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов. | 7.1 Разрушений не выявлено<br>7.2 Разрушений не выявлено<br>7.3 Кровля шиферная. Разрушений целостности покрытия не выявлено.<br>7.4 Разрушений не выявлено.<br><br>7.5 Не предусмотрен проектом.<br><br>7.6 Визуально разрушений не выявлено.   |      | Требуется обработка деревянной стропильной системы огнезащитным раствором |
| 8  | <b>Подъезды</b><br><br>8.1 Полы<br>8.2 Проемы<br><br>8.3 Отделка<br><br>8.4 Входные площадки  | 8.1 Разрушений не выявлено<br>8.2 Рамы оконных проёмов рассохлись, створки не открываются, оконные рамы имеют естественный износ, остекления частично из наборного стекла.<br>8.3 Разрушений не выявлено.<br><br>8.4 Ступени входов в подъезды № 2,3,4 имеют частичное разрушение цементной стяжки. Входная площадка подъезда № 1 асфальтовая, имеет неровности, разрушения. |      | Требуется тек. ремонт п. 8.2, 8.4   |
| 9  | <b>Система холодного водоснабжения</b><br><br>9.1 Водопроводные трубы<br><br>9.2 Запорная арматура  | Дефектов и неисправностей не выявлено п.9.1, 9.2.  |      | .   |
| 10 | <b>Система Центрального Отопления</b><br><br>10.1 Трубы ЦО<br>10.2 Радиаторы<br>10.3 Запорная арматура  | Дефектов и неисправностей не выявлено п.10.1, 10.2, 10.3   |      |   |
|    |   |  |      |   |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
| 11 | <b>Система горячего водоснабжения</b><br>11.1 Трубы ГВС<br>11.2 Запорная арматура  | Не предусмотрено проектом.  |  |  |
| 12 | <b>Система канализации</b>   | В рабочем состоянии, имеется зашлакованность, естественный износ.   |  | Требуется капремонт, истек срок эксплуатации.  |
| 13 | <b>Система электроснабжения</b><br>13.1 Световая электропроводка, светильники<br><br>13.2 Силовая электропроводка<br><br>13.3 Вводное устройство<br>13.4 Поэтажные электрощиты | 13.1 Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках.<br><br>13.2 Требуется замена стояковой электропроводки.<br><br>13.3, 13.4 ВРУ старого образца, следы ремонта. |  | Требуется проведение капитального ремонта: перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства, установка аппарата защиты. |
| 14 | <b>Благоустройство</b><br>14.1 Асфальтирование дворовой территории<br>14.2 Детское оборудование  | 14.1 Нарушений не выявлено<br><br>14.2 Нарушений не выявлено  |  |  |
| 15 | Прочие работы  | Требуется покраска наружного газопровода.   |  | Треб тек. ремонт.  |

**Подпись:**

Гл. инженер ООО « УК МЖД Московского округа»

Юрист консультант

Начальник ПТО

Техник ООО «ЖЭУ №15»

Л.В.Пичугина

Е.В.Фадейкина

А.А.Абрамова

Н.А. Холина