

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 48/24 Ул. Пухова
общего (освещение) осмотра здания

Г. Калуга

от «16. 09

2015 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1952

Материал соен кирпичный

Число этажей 3

Число подъездов 3

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Главного инженера ЗОО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичутиной Л.В.
Крикконсультант Фадейкиной Е.В.
Качальника ИТС Абрамовой В.В.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Съем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Кирпичные, отштукатуренные, неисправностей не выявлено		
3	Фасад 3.1 ружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3. Зонколь 3.4 балконы 3.5. Козырьки входов и подъездов 3.6 карнизы	3.1. Штукатурка по кирпичным стенам, местами наблюдается разрушение штукатурного слоя, трещины, вспучивание, размыкание окрасочного слоя на вяжущей основе, 3.3. Наблюдаются отслоения плакировочного и красочного слоя. 3.4. На 3 этажах, Ж/бетонные шпильки. Наблюдаются разрушения цементной стяжки и выкрашивание бетона до арматуры. 3.5. Металлические, Наблюдаются коррозия металла. 3.6. Местами наблюдается разрушение штукатурного слоя.	100%	Капитальный ремонт
4	Входы в подвал	Нарушений не выявлено, произведен кап. ремонт в 2014 г.		
5.	Отмостка	Со стороны подъездов асфальтобетонная отмостка имеет прокалы по грунту, трещины и впадины.		Капитальный ремонт
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Неисправностей не выявлено		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 решетка 7.3 кровля	7.3. Шиферная. В 2011г. выполнен капитальный ремонт по решению		

	7.4 водонесущие трубы	Суда. Ненадежностей не выявлено.		
	7.5 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.4. Металлические. В 2011 г. выполнен капитальный ремонт. Ненадежностей не выявлено. 7.5. Кирпичные, оштукатуренные. В 2011г. выполнен капитальный ремонт. Ненадежностей не выявлено.		
8	Гильзы 8.1 проемы	8.1. В подъездах наблюдаются выбоины в цементных полах, на деревянных полах наблюдается отслоение окрасочного слоя.	1,2,3 под.	Капитальный ремонт подъездов.
	8.2 проемы	8.2. Входные двери - домофоны, зарешечки не выявлено. Тамбурные двери - нарушений не выявлено.		Произведен ремонт в 2013г
	8.3 отделка	В 2013г. произведена замена оконных блоков на пластиковые. 8.3. На потолках и стенах наблюдается разрушение штукатурного, шпаклевочного и окрасочного слоев, потолки и стены заплаканы.		
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Трубы стальные, наблюдаются сильная коррозия металла, имеются места ремонта, запорная арматура старого образца, в перебитом состоянии.	100%	Капитальный ремонт (есть решение суда)
10	Система Центрального отопления: 10.1 трубы ЦО 10.2 радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, местами наблюдается коррозия, изоляция местами отсутствует, отопительные приборы чугунные, местами наблюдаются ржавые потеки. Запорная арматура старого образца, по стойкам в нерабочем состоянии, Нет узла учета.	100%	Капитальный ремонт (есть решение суда)
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Прокатом не предусмотрена.		
12	Канализация	Трубы чугунные, покрытые коррозии, имеются сколы, фановые стойки сломаны.	100%	Капитальный ремонт (решение суда)
13	Система электроснабжения 13.1 Светильная электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Выключное устройство 13.4 Тестовые	Электропроводка изолирована, всякая изоляция, сечение проводов и сзади с дополнительной нагрузкой современных приборов не соответствует нормам, обеспечивает защиту при перегрузках, автоматические выключатели старого образца. Бюджетно-распределительное (БРУ)	100%	Требуется капитальный ремонт систем - перевод существующей сети электроснабжения на повышенное

	электроощиты	устройство старого образца.		напряженис, согласно постановления №170 от 27.09.03г. (Приложение №8; Прешение (суда)
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1. Асфальтобетонное покрытие, наблюдается проседание покрытия, ямы и трещины, отсутствует бордюрное и ландшафтное ограждение. Детское оборудование отсутствует.	100%	Капитальный ремонт л.14.1.

Подпись:
Главный инженер

Кризисный консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Хастер

ст. по дату

Л.В.Пичугина

Е.З.Фаддеевна

А.А.Абрамова

Н.С.Рувенко

Н.И.Гудкова