

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 48/24 Ул. Шухова
общего (совинного) осмотра здания

г. Калуга

от «25» 09.2017 г.

Общие сведения по строению

Под постройки 1952

Материал стен кирпичный

Число этажей 3

Число подъездов 3

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Главного инженера ООО «УК МХД Московского округа» г. Калуги Пичулиной Л.В.

Консультанта Фадейкиной Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организаций ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Кирпичные, оштукатуренные.		
3	Фасад 3.1 ружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 Задоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 карнизы	3.1. Штукатурка по кирпичным стенам, местами наблюдается разрушение штукатурного слоя (местами до кирпичей), трещины, вспучивание, размывание красочного слоя на золной основе. 3.3. Наблюдаются отслоение шпаклевочного и красочного слоя, частично разрушение кирпичной кладки. 3.4. На 3 этажах. Ж/бетонные плиты. Наблюдаются разрушение цементной стяжки и выкрашивание бетона до арматуры. Установлены самостопорящие кровли над балконами 3-х этажей. 3.5. Металлические, наблюдается коррозия металла. 3.6. наблюдается намокание кирпича, местами наблюдается разрушение кирпичной кладки, частичное разрушение штукатурного и красочного слоя.	100%	Требуется капитальный ремонт.
4	Входы в подвал	Кровля входа в подвал и дверь металлическая, нарушений не выявлено, произведен кап. ремонт в 2014 г. Стены кирпичные оштукатурены и окрашены, наблюдается частичное разрушение до кирпичной кладки.		Текущий ремонт
5.	Отмостка	Нарушений не выявлено		
6	Перекрытия			

	6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Неисправностей не выявлено		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.3. Шиферная. В 2011г. выполнен капитальный ремонт по решению суда. Неисправностей не выявлено. 7.4.1 Металлическая. В 2011г. выполнен капитальный ремонт. Неисправностей не выявлено. 7.4.2 Частичное отсутствие ограждения, местами лайферишировано 7.5. Кирпичные, штукатуренные. В 2011г. выполнен капитальный ремонт, наблюдается частичное разрушение штукатурного слоя.		Текущий ремонт
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1. В подъездах наблюдается выбоины в цементных полах, на деревянных полах наблюдается отслоение скрепочного слоя. 8.2. Входные двери - дисмобоны, нарушений не выявлено. Дамбурские двери - нарушений не выявлено. В 2013г произведена замена оконных блоков на пластиковые. 8.3. На потолках и стенах наблюдается разрушение штукатурного, шпаклевочного и красочного слоя, потолки к стенам заплыли.	1, 2, 3 под.	Текущий ремонт подъездов. Текущий ремонт.
9	Система колодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Трубы стальные, наблюдается сильная коррозия металла, имеются места ремонта, запорная арматура старого образца, в нерабочем состоянии.	100%	Капитальный ремонт (есть решение суда)
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, местами наблюдается коррозия, изоляция местами отсутствует, отопительные приборы чугунные, местами наблюдаются ржавые потеки. Запорная арматура нового образца, неисправностей не выявлено.	100%	Капитальный ремонт (есть решение суда) Меж. ремонт бессгонов- сервис субъ- ектов труда
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	Канализация	Трубы чугунные, подвержены коррозии, имеются сколы, фланцы стыки стянуты.	100%	Капитальный ремонт (решение суда)

13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Оснастка на электроощиты	Электропроводка алюминиевая, ветхая изоляция, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках, автоматические выключатели старого образца. Вводно-распределительное (ВРУ) устройство старого образца.	1008	Требуется капитальный ремонт системы – перезол существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение, согласно постановления № 70 от 27.03.03г. (Приложение №9) (решение суда)
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1. Нарушений не выявлено. Произведен кап. ремонт с установкой бордюрного камня в 2017 г. Детское обесрудование отсутствует.		
	15.1 Прочие работы 15.2 газовые трубы	15.1. Бензиновая площадка металлическая деформирована, нарушен окрасочный слой Нарушений не выявлено.		Требуется текущий ремонт.

Подпись:

Главный инженер

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

Л.В.Пичугина
Е.В.Фадейкина
А.А.Абрамова
Н.С.Руденко
Н.И.Гудкова

от по дому Кирюхина Г. И. Кир