

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 5 ул. Пухова  
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от «10» 03

2017г.

**Общие сведения по строению****Год постройки 1970**

Материал стен панели

Число этажей 5

Число подъездов 8

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

**Комиссия в составе:**

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа г.Калуги» Пичугиной Л.В.

Юрисконсульта Фадейкиной Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

# п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Железобетонный. Не обследовался.		
2	<b>Стены</b>	Панельные плиты. Неисправностей не выявлено.		
3	<b>Фасад</b> 3.1наружная отделка  3.2 меж/пан. швы  3.3цоколь  3.4 балконы  3.5 Козырьки входов в подъезд  3.6 карниз	Видимых нарушений не выявлено.  Частичное отслоение окрасочного слоя.  Местами наблюдаются по контуру балконных плит незначительные разрушения цементной стяжки.  Металлические - на металлических стойках с перилами, видимых нарушений не выявлено. 3.6.Железобетонные плиты,		Требуется текущий ремонт <i>3.4</i>
4	<b>Входы в подвал</b>	Стены из кирпича, оштукатурены, покрашены - частичное разрушение окрасочного слоя. Входные ступени железобетонные, наблюдается разрушение ступеней. Входные двери деревянные, наблюдается гниение древесины, перекосы в дверных коробках, в под. №1 металлическая без нарушений. Кровля металлическая без видимых нарушений	.	Текущий ремонт
5.	<b>Отмостка</b>	Имеется частичное разрушение		
6	<b>Перекрытия</b> 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено		

7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля  7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Не предусмотрены Не предусмотрена Видимых неисправностей не выявлено.  Не предусмотрены.  Не предусмотрен  Колпаки над вентканалами металлические, наблюдается разрушение окрасочного слоя, коррозия металла. Трубы вентканалов - наблюдается разрушение штукатурно-окрасочного слоя.		Текущий ремонт п.7.6.
8	Подъезды 8.1 полы  8.2 проемы  8.3 отделка	Полы площадок л/маршей-железобетонные, наблюдаются местами разрушение цементного покрытия. Оконные блоки видимых нарушений не выявлено(пластиковые). Входные двери в подъезды-металлические с домофонами, нарушений нет. Тамбурные двери в количестве 8 шт. - наблюдается рассыхание дверных полотен и неплотное примыкание к дверной коробке. Имеются механические повреждения.  В подъездах местами наблюдается отслоение штукатурного слоя потолков и стен, отшелушивание окрасочного слоя. Механические повреждения на стенах,		Текущий ремонт  Текущий ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Неисправностей не выявлено. Неисправностей не выявлено.		
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура	Неисправностей не выявлено.  В квартирах радиаторы чугунные, старого образца, между секциями наблюдается ржавчина. Стойки не менялись. Неисправностей не выявлено. Нет узла учета.		Капитальный ремонт.  <i>7.0-Чугунные узлы учета</i>
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрена.		
12	Система канализации	Чугунная - микро трещины, трубы подвержены коррозии, местами нарушен уклон магистральной системы.	100%	Капитальный ремонт.

13	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12. Позважные электрощиты	Требуется замена электропроводки в подвальном помещении, установка понижающего трансформатора, замена автоматических выключателей.  В п.№1 на 1-м этаже отсутствует поэтажный эл. щит		Текущий ремонт.
14	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории  13.2 Детское оборудование	Наблюдается частичное разрушение асфальтового покрытия.  Неисправное, следует демонтировать качели, горку, бельевую площадку.		Текущий ремонт.  По согласованию с собственниками.
15	Прочие работы	Разрушение окрасочного слоя газовых труб по фасаду дома.		Текущий ремонт.

Подпись:

*ООО "УК и МД Московского  
окр. г. Троицк"*

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

*Л.В. Пичугина*

*Е.В. Фадейкина*

*А.А. Абрамова*

*Н.С. Руденко*

*Н.И. Гудкова*