

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 8 Ул. Социалистическая  
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от « 06 » 03

2017г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1959  
Материал стен кирпич  
Число этажей 2  
Число подъездов 4  
Наличие подвалов нет

Результаты осмотра строения

**Комиссия в составе:**

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В.

Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался		
2	<b>Стены</b>	Кирпичные, неисправностей не выявлено		
3	<b>Фасад</b> 3.1ружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 карниз	Выполнен капитальный ремонт в 2008г. На окрасочном слое фасада по периметру наблюдаются потеки и следы заливания, частичное разрушение штукатурного и окрасочного слоя местами до кирпичной кладки, трещины, отсутствуют  Наблюдается местами отслоение шпаклевочного и окрасочного слоев частично до кирпичной кладки.  Ремонт балконов выполнен в 2009г. имеются разрушения бетонного заполнения до арматуры по периметру, арматура подвержена коррозии.  Козырьки (металлические), окрасочный слой нарушен, подвержены коррозии  3.6.		Требуется текущий ремонт, № 3.1
4	<b>Входы в подвал</b>			
5.	<b>Отмостка</b>	Бетонная, Выполнен капитальный ремонт 2009г, местами наблюдаются трещины.		
6	<b>Перекрытия</b> 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	Деревянные, визуально неисправностей не выявлено.		
7	<b>Крыша</b> 7.1стропила	Выполнен кап. ремонт в 2014 г.		

	7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Не предусмотрены  Нарушений не выявлено.		
8	Подъезды 8.1 полы  8.2 проемы  8.3 отделка	Наблюдается разрушение цементной стяжки пола на 1-х этажах, отслоение окрасочного слоя деревянных полов; наблюдается перекос ступеней и полов. На деревянных дверях тамбуров наблюдается отслоение окрасочного слоя, не плотное прилегание к дверным коробкам. Оконные блоки на л/клетках пластиковые. На потолках и стенах наблюдаются следы залития с кровли, местами отслоение штукатурного, шпаклевочного и окрасочного слоев.		Текущий ремонт подъездов
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт в 2008г., неисправностей не выявлено. В рабочем и исправном состоянии.		
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт в 2008г. с заменой радиаторов, неисправностей не выявлено. Запорная арматура на вводе в дом старого образца (не исправна)		Требуется замена запорной арматуры по текущему ремонту
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрено проектом		
12	Канализация	Наблюдаются трещины, сколы.		Капитальный ремонт (решение суда)
12	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12.4 Погружные электроощиты	Выполнен кап. ремонт в 2015 г. Нарушений не выявлено.		
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории  13.2 Детское оборудование	Нарушений не выявлено.  Детское оборудование установлено.		

14	Прочие работы 14.1 бельёвал 14.2 газовые трубы	Металлическая, нарушен окрасочный слой. Нарушений не выявлено		Требуется текущий ремонт
----	---	---	--	--------------------------------

**Подпись:**

Главный инженер

Л.В.Пичугина

Юрисконсульт

Е.В.Фадейкина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Директор ООО «Участок №21»

Н.С.Руденко

Мастер

Н.И.Гудкова