

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 13 Ул. Телевизионная
общего (весеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от «23» 03 2017г.**Общие сведения по строению**

Год постройки 1964
Материал стен панели
Число этажей 5
Число подъездов 2
Наличие подвалов нет

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главного инженера ООО «УК МКД Московского округа г. Калуги» Пичугиной Л.В.
Юрисконсульт Фадейкиной Е.В.
Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Н.С. Руденко, мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства

# п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Ж/б панели, на межпанельных швах наблюдаются трещины, выкрашивание и выветривание раствора		
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. швы	3.2. На межпанельных вертикальных и горизонтальных швах наблюдаются трещины, разрушение и выветривание раствора	100%	текущий ремонт
	3.3 цоколь	3.3. Наблюдается отслоение шпаклевочного, шелушение окрасочного слоя в нижней части цоколя		текущий ремонт
	3.4 балконы	3.4. Плиты ж/бетонные, местами наблюдается по периметру незначительное разрушение кв. 6, 10, 14, 18, 5, 9, 13, 17, 7, 28, 33, 32, 36, 39, 40, 29, 33, 37, 26. Установлены самостоятельно кровля на балконах в кв-рах 20, 19, 18, 17, 40, 39, 38, 37		текущий ремонт
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Металлические, металличерепица неисправностей не выявлено Входные ступени бетонные частично разрушены		текущий ремонт
	3.6 карниз	3.6 Ж/бетонные плиты, неисправностей не выявлено		
4	Входы в подвал			
5.	Отмостка	Неисправностей не выявлено		

6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено		
7	Крыша 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4водосточные трубы 7.5 Трубы вент. каналов и дымоходов	Стропильная система деревянная (нарушений не выявлено) Деревянная (нарушений не выявлено) Шифер (нарушений не выявлено) <i>желтый первоначальный износ</i> Металлические (нарушений не выявлено) <i>желтый первоначальный износ</i> Кирпичные, неисправностей не выявлено.		<i>Подкровельное пространство проходит износ шифера и металлических труб</i> <i>и без срока службы</i> <i>И.И.</i>
8	Подъезды 8.1полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Ж/бетонные, местами наблюдаются разрушения бетонного основания В подъездах входные двери металлические с домофонами, на деревянных дверях тамбуров наблюдается перекос и не плотное прилегание к коробкам, отслоение окрасочного слоя, расслоение древесины. Оконные проемы выполнены из стеклоблоков, местами блоки разбиты. На стенах и потолках наблюдается местами разрушение штукатурного слоя, отслоение шпаклевочного и окрасочного слоя.	Требуется текущий ремонт Требуется текущий ремонт	Требуется текущий ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт с заменой металлических труб на полипропиленовые. Неисправностей не выявлено. Неисправностей не выявлено.		
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные не оцинкованные, утеплены, окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла более 60% от общего объема, имеются места ремонта. В квартирах радиаторы чугунные, старого образца, местами между секциями наблюдается ржавчина. Запорная арматура нарушений не выявлено. Отопление в подъездах не работает.	100%	Текущий ремонт <i>всего новые отопительные в подъездах</i> <i>из-за</i> <i>старого</i> <i>ремонт</i> <i>срок</i> <i>использования</i> <i>до кон. раб</i>
11	Канализация	Трубы чугунные, наблюдается коррозия металла		Текущий ремонт
12	Система электроснабжения		100%	Капитальный

	12.1 Световая электропроводка, светильники	Электропроводка ветхая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках, автоматические выключатели старого образца.		ремонт-перевод существующей эл. снабжения на повышенное напряжение согласно постановления (№170 от 27.09.03г.) Приложение №8
	12.2 Силовая электропроводка			
	12.3 Вводное устройство	Старого образца, находится в ветхом состоянии. (Установлен общедомовой прибор учета электроэнергии)		
	12.4 Постажные электроштиты	Отсутствуют		
13	Благоустройство			
	13.1 Асфальтирование дворовой территории	Выполнен капитальный ремонт дворового асфальта		
	13.2 Детское оборудование	Требуется установка детского оборудования.		
14	Прочие работы	Демонтаж или ремонт бельевой площадки, ремонт скамеек.		

Подпись:

Главный инженер

Л.В.Пичугина

Юрисконсульт

Е.В.Фадейкина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Директор ООО «Участок №21»

Н.С.Руденко

Мастер

Н.И.Гудкова

16.31 Сулак