

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 14, к.1 ул.Телевизионная
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от «26»

04

2019г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1974

Материал стен: кр./панельный

Число этажей 5

Число подъездов 6

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа г.Калуги» Пичугиной Л.В.
Юрисконсульта фадейкиной Е.В.
Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ 15 » в лице директора Л.Е.Коляскина, мастера Кобзевой Е.Н..

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Крупно - панельные.		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд	Видимых нарушений не выявлено, <i>стеновые панели, торцы вст. утеплитель, решетки угловой.</i> Имеется разрушение герметизация м/панельных швов по всему фасаду <i>отделочным материалом вст. решетки</i> Имеются разрушения шпаклевочного и окрасочного слоев. Разрушений не выявлено. Установлены самостоятельно кровля над балконными плитами 5-х этажей (13, 15, 16, 26, 27, 28, 40, 39, 38, 50, 51, 52, 62, 63, 64, 78, 79, 80) Видимых нарушений не выявлено.		Требуется выполнить ремонт м/панельных швов (решение суда) <i>кон. реш.</i> Требуется выполнить капитальный ремонт цоколя (решение суда) <i>3.5. Ремонт не требуется</i>

4	Входы в подвал	Крыши металлические в отдельных местах наблюдается протекание во время дождя, коррозия металла, наблюдается разрушение ступенек входа в подвал. Двери выхода в подвал требуют ремонт		Требуется текущий ремонт
5.	Отмостка	<i>Зрсадка, трещины</i>		<i>кап. ремонт</i>
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Железобетонные плиты. Видимых нарушений не выявлено. Неисправностей не выявлено. Видимых нарушений не выявлено		<i>Ремонт и переделка</i>
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Внутренний водосток 7.5 карниз 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Не предусмотрено. Не предусмотрено. Покрытие из наплавленного материала ветхое, <i>шесть рингов</i> Совмещенная. Видимых нарушений не выявлено. Плиты, частичное разрушение. Наблюдается разрушение оголовков вент. каналов и дымоходов	<i>100%</i>	Кап. ремонт (решение суда) Требуется ремонт примыканий к балконным плитам. Требуется капитальный ремонт
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	Дефектов и повреждений не выявлено. В 1;2-ом подъезде внутренние рамы перекошены и требуют замены с остеклением, следы гниения на рамах. Видимых нарушений не выявлено.	5 шт.	Кап. ремонт (решение суда) Замена оконных блоков, истёк срок эксплуатации
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Трубы стальные не оцинкованные, наблюдается коррозия, имеются следы ремонта, произведена замена участка ХВС-7 м/п с установкой крана, заварки труб. Частично заменены участки лежака с врезками на стояках 9.2 Неудовлетворительная работа запорной арматуры, коррозия элементов. Запорная арматура на вводе в дом нового образца.		Требуется выполнить капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (разводка, стояки) (решение суда)
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, наблюдается коррозия труб, отсутствие покрасочного слоя, отсутствие частично изоляции Радиаторы чугунные, старого образца. Неудовлетворительная работа запорной арматуры, коррозия, более 50% не подлежат ремонту, отсутствуют спускные краны. Узел учета ЦО установлен		Требуется выполнить капитальный ремонт системы центрального отопления (решение суда)

11	Система канализации	Чугунная. Имеются сколы, трещины места замены на трубы ПВХ.		Капитальный ремонт. (решение суда)
12	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 3.4 поэтажные электрощиты	Наблюдается ветхая проводка в связи с длительной эксплуатацией ВРУ старого образца, следы ремонта. Находится в подвале (детский центр «Созвездие») Поэтажные электрощиты не обеспечивают защиты при перегрузке		Требуется выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства. (решение суда)
13	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	<i>Наблюдаются выбоины 1-2 подвезд.</i> Нарушений не выявлено (горка, качели, скамейки, песочница).		<i>Требуется решение</i>
14	Прочие работы. 14.1 газовые трубы	Без нарушений. Требуется установка новых досок объявлений, установка таблички на подъезд № 3		

Подписи: *Томаш - п.в. п.*

1 Кодекс № 1.1.

Члены комиссии:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Директор ООО «ЖЭУ 15 »

Мастер

[Подпись] Л.В. Пичугина
[Подпись] Е.В. Фадейкина
[Подпись] А.А. Абрамова
[Подпись] Л.Е. Коляскина
[Подпись] Е.Н. Кобзева