

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 26 по ул. Телевизионная
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от «17» 03

2017г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1953г.

Материал стен: кирпичный

Число этажей 2

Число подъездов 2

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Пичугиной Л.В.

Юрист консультанта Фадейкиной Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Н.С.Руденко, мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

# п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Кирпичные, наблюдается выветривание раствора в кирпичной кладке, трещины в кирпичной кладке.		
3	Фасад 3.1 наружная отделка	Наблюдается по всему фасаду выветривание раствора в кирпичной кладке, трещины, размывание окрасочного слоя.	100%	Требуется капитальный ремонт с штукатуркой и окраской (решение суда)
	3.2 меж/пан. швы	Отсутствуют		
	3.3 цоколь	Наблюдается разрушение штукатурного слоя, шелушение окрасочного слоя по всему периметру. Приямки выполнены кирпичной кладкой и оштукатурены. Имеются разрушения кирпичной кладки и штукатурного слоя.	100%	Требуется капитальный ремонт (решение суда)
	3.4 балконы	Разрушение бетонного слоя до металлической арматуры в кв-рах №4, 5, 6, 10, 11, 12	6 шт.	тек. рем. - зарисовка трещин на балконах и кирпиче Капитальный ремонт (решение суда)
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Козырьки отсутствуют, требуется установка новых.	2 шт.	Капитальный ремонт
	3.6 карнизы	Деревянные деревянные наружные карнизы		
4	Входы в подвал	Вход в подвал находится в подъезде, наблюдается разрушение ступенек входа в подвал и отслоение марша от стены		Текущий ремонт
5.	Отмостка	Частично отсутствует (более 50%),		Требуется

		наблюдается разрушение асфальтобетонного покрытия, провалы	100%	капитальный ремонт (решение суда)
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	Деревянное, наблюдается провисание. Деревянное, неисправностей не выявлено Ж/бетонные плиты, неисправностей не выявлено		Капитальный ремонт перекрытия <i>- из бор оторв. обшивка обшивка</i>
7	Крыша 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 трубы вент. каналов и дымоходов	Деревянные, неисправностей не выявлено Деревянные, неисправностей не выявлено Кровельное покрытие выполнена из асбестоцементных листов –нарушений не выявлено. Отсутствуют Отсутствует На оголовках дымоходов наблюдается разрушение кирпичной кладки, отсутствуют металлические зонты	100%	Требуется капитальный ремонт (решение суда)
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	На 1 этаже полы цементные, имеются не большое разрушение, на 2 этаже деревянные, наблюдается отслоение окрасочного слоя Входная дверь 2-го подъезда деревянная с кодовым замком, наблюдается не плотное примыкание к коробке, дверь 1-го подъезда металлическая с домофоном без нарушений. Перекос полотен, на деревянных оконных рамках, дверях тамбура и подвала наблюдается перекос и неплотное прилегание к коробкам, отслоение окрасочного слоя, расслоение древесины На стенах и потолках наблюдается разрушение штукатурного слоя, отслоение шпаклевочное слоя, на побелке видны сухие коричневые разводы и пятна.	100%	Требуется капитальный ремонт (решение суда) Требуется капитальный ремонт (решение суда) Требуется капитальный ремонт (решение суда)
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Видимых нарушений не выявлено Видимых нарушений не выявлено		
10	Система горячего водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Не предусмотрено		
11	Система центрального отопления			

	10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Нарушений не выявлено Чугунные Нарушений не выявлено.		
12	Канализация	Чугунная. Имеются сколы, трещины.	100%	Капитальный ремонт (решение суда)
13	Система электроснабжения 13.1 световая электропроводка, светильники 13.2 силовая электропроводка 13.3 вводное устройство 13.4 поэтажные электрощиты	Система электроснабжения нарушений не выявлено Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено		
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие нарушений не выявлено. Детское оборудование (карусель, песочница, горка, качели).		Требуется окраска
	Прочие работы:			
		Необходимо провести обрезку деревьев		Средства тек. ремонта

Подпись:

Директор ООО "Участок московского округа", "Компания"

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

Старший по дому

Л.В.Пичугина

Е.В.Фадейкина

А.А.Абрамова

Н.С.Руденко

Н.И.Гудкова

В.В.Хохлов