

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 41 ул. Телевизионная
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 18 марта 2021 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1949г.

Материал стен кирпичный

Число этажей 2 (два)

Число подъездов 3 (три)

Наличие подвалов отсутствует

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Пичугина Л.В.,
юрисконсульт Е.В. Фадейкина.
начальник ПТО А.А. Абрамова

В присутствии:

обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника Попова С.В.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Кирпичные оштукатуренные. Имеются трещины в штукатурке.		Ремонта тек. ремонт.
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 пороги входа в подъезд. 3.7 Карниз	3.1 Разрушений не выявлено. 3.2 Не предусмотрены. 3.3 Наблюдается отставание, отслоение штукатурного и окрасочного слоев. 3.4 Разрушение окрасочного и шпаклевочного слоя незначительно. 3.5 1 и 3 подъезд - разрушений не наблюдается. 2-й подъезд - погнута металлическая решетка. 3.7. Пороги под. №1 трещины, ямы на асфальтовом покрытии. Нарушения ж/бетонного покрытия под. №2, 3 3.7 Разрушений не выявлено.	3 шт.	3.3 Треб тек. ремонт. 3.4 Требуется выполнить текущий ремонт балконов. 3.7 требуется текущий рем.
4	Входы в подвал	Проектом не предусмотрено.		

5.	Отмостка	Бетонная, имеются незначительные трещины.		Треб. тек. ремонт
6	Перекрытия			
	6.1 Чердачное	6.1 Нарушений не выявлено.		
	6.2 Межэтажное	6.2 Разрушений не выявлено.		
	6.3 Подвальное			
7	Крыша			Ремонт не требуется.
	7.1 Стропила	7.1, 7.2 Неисправностей не выявлено.		
	7.2 Обрешетка			
	7.3 Кровля	7.3 Разрушений не выявлено.		
	7.4 Водосточные трубы	7.4 Отсутствуют		
	7.5 Внутренний водосток	7.5 Проектом не предусмотрено.		
	7.6 Карниз	7.6 Разрушений не выявлено.		
	7.7 Трубы вентиляционных каналов и дымоходов	7.7 Разрушений не выявлено.		
8	Подъезды			
	8.1 Полы	8.1 Полы в тамбурах бетонные. Стяжка частично разрушена. Площадки и лестничные марши деревянные, доски пола рассохлись, между досок образовались щели, отдельные доски ступеней и пола имеют слабое крепление, расшатаны, подвержены гниению в местах крепления.		Требуется капремонт подъездов п.8.1, 8.2, 8.3 с заменой досок пола, ступеней, оконных и дверных заполнений.
	8.2 Проемы	8.2 Оконные рамы рассохлись, затруднено свободное открывание. Входные наружные двери металлические с кодовыми замками, в исправном состоянии. Тамбурные двери деревянные. В нижней части дверных блоков тамбурных дверей наблюдается гниение древесины.		
	8.3 Отделка	8.3 На потолках и стенах лестничной клетки наблюдается разрушение шпаклевочного, штукатурного и окрасочного слоя.		
9	Система холодного водоснабжения			
	9.1 Водопроводные трубы	9.1 Трубы стальные не оцинкованные, наблюдается частично коррозия, имеются следы ремонта.		Требуется выполнить капитальный ремонт п.9.1; п.9.2
	9.2 Запорная арматура	9.2 Запорная арматура подвержена		

		коррозии, не подлежит ревизии и ремонту. Отсутствует общий узел учета потребления воды.		Требуется установка общего узла учета потребления ХВС.
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.1 Трубы стальные, следы ремонта, поражение коррозией отдельных участков труб. 10.2 Радиаторы старого образца, истек срок эксплуатации. 10.3 Запорная арматура подвержена коррозии, ремонту и ревизии не подлежит	100%	Требуется выполнить капитальный ремонт п.10.1, п.10.2, п.10.3
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом застройки не предусмотрено.		
12	Система канализации	В рабочем состоянии. Имеется естественный износ.		Требуется выполнить капитальный ремонт.
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поэтажные щиты	Нарушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1. Наблюдается разрушение асфальтного покрытия в виде 2 ям около 1п. и вокруг колодца около п.№2 14.2 Отсутствует		Требуется выполнить тек. ремонт п 14.1
15	Прочие работы			

Подписи:

Главный инженер ООО «УК МЖД
Московского округа»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Техник ООО «ЖЭУ № 15



Л.В. Пичугина



Е.В. Фадейкина



А.А. Абрамова



С.В. Попова



А.Е. Колесникова