

АКТ
проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 45 ул. Телевизионная
общего (весеннего) осмотра здания
г.Калуга

от 14 марта 2016г.

Общие сведения по строению
1948г.

Год постройки	
Материал стен	шлакоблок.
Число этажей	2 (два)
Число подъездов	2 (два)
Наличие подвалов	отсутствует

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа г.Калуги» Пичугина Л.В.,
юрист консультант Фадейкина Е.В., начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО ЖСУ 15 в лице техника
Гелич А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Шлакоблочные оштукатуренные. Наблюдается разрушение окрасочного слоя.		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 цоколь 3.3 Балконы 3.4 Козырьки входов в подъезд	3.1, 3.2, 3.3 Капремонт в 2011г. по «ФЗ». Наблюдается разрушение окрасочного слоя балконных плит. 3.4 Козырьки металлические		
4	Входы в подвал	Проектом не предусмотрено.		
5.	Отмостка	Имеется в некоторых местах просадка, трещины, щели между отмосткой и цоколем, разрушение асфальтового покрытия		Требуется выполнить капитальный ремонт отмостки
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Ненарушенности не выявлено		

7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Карниз 7.7 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1 7.2 7.3 Капремонт 2011 по «ФЗ» 7.4 Отсутствуют 7.5 Проектом не предусмотрено 7.6 Разрушений не наблюдается. 7.7 трубы вент каналов и дымоходов наблюдается выдувание раствора из швов.		
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	8.1 Порты лестничных площадок бетонные. Частичное разрушение цементной стяжки 8.2 Скобные рамы рассохлись, не имеют плотного притвора, затруднено свободное открывание. Входные наружные двери металлические с кодовыми замками, в исправном состоянии. Тамбурные двери деревянные. Двери полотно имеет слабое крепление, не плотно закрывается. В нижней части дверных блоков тамбурных дверей наблюдается гниение древесины. 8.3 В подъезде № 2 частичное разрушение окрасочного слоя.	Требуется капремонт п.8.2 – оконных и дверных заполнений. п.8.3 – ремонт окрасочного слоя по содержанию конструктивных элементов.	
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Трубы стальные не оцинкованные, наблюдается частично коррозия, имеются следы ремонта, заварки труб. 9.2 Запорная арматура подвержена коррозии, не подлежит ревизии и ремонту. Отсутствует общий узел учета потребления воды.	Требуется выполнить капитальный ремонт п.9.1; п.9.2	
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АСГВ	10.1 Трубы стальные, следы ремонта (зазарка, замена отдельных участков), поражение коррозией отдельных участков труб, нарушение теплоизоляции трубопроводов. 10.2 Радиаторы старого образца истек срок эксплуатации 10.3 Произведена замена запорной арматуры в 2013г. Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.	100%	Требуется выполнить капитальный ремонт п.10.1 п.10.2

11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом застройки не предусмотрено	
12	Система канализации	В исправном, рабочем состоянии	Ремонта не требуется
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поэтажные электросчетчики	13.1 13.2 13.3 13.4 Выполнена капитальный ремонт в 2011г. неисправностей не выявлено. Отсутствует общий узел учета потребления электроэнергии.	Требуется установка общего узла учета потребления электроэнергии
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Имеется разрушение асфальтового покрытия (трещины, ямы) 14.2 Отсутствует	Требуется выполнить капитальный ремонт п 14.1
15	Прочие работы		

Подписи:

Главный инженер

Бригадир

Начальник ПТО

техник ООО ЖЭУ 15

Л.В.Пичугина

Фадейкина Е.В.

А.Л.Абрамова

А.В.Гелич

Себ. ка от подписан
отмечавшись
Ихнейева ЮН