

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 29 к 1 Ул.З. Никитиной
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от « 21 » 10 2017г.

Общие сведения по строению

Год постройки:

Материал стен кирпичный

Число этажей 5

Число подъездов 2

Наличие подвалов 2

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичутиной Л.В.
Консультант Фадейкина Е.В.
Начальник ЛТО Абрамовой В.А.

В присутствии: обслуживающей организации в лице директора ООО «Участок №21»
Руденко Е.С., мастера Судковой Э.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения,
элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Несправностей не выявлено		
3	Фасад 3.1ружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд	Кирпичные стены без отделки. <i>торец под №2 свободный от раствора в шир. колонне</i> Местами имеются разрушения штукатурного, шпаклевочного и окрасочного слоев. Лоджии, разрушений стоя не выявлено. Кровля над лоджиями выполнена из рулонного материала. Бетонные плиты. Наблюдается не плотное прилегание между плитами, покрытие на плитах отсутствует Входные ступени под. №2 выложены кафельной плиткой		<i>текущий ремонт - утепление</i>
4	Входы в подвал	Наблюдается разрушение ступенек входа в подвал и отслоение мастика от стены. В 1-м подъезде кирпичная кладка местами разрушена, наблюдается нарушение штукатурного слоя. Входные двери деревянные оббиты железом, наблюдается гниение древесины, перекосы в дверных коробках. Отсутствует крыша	2 шт.	Требуется текущий ремонт

5.	Стяжка	Ненарушенной не выявлено		Выполнен кал. ремонт в 2015 г.
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Бетонные плиты, нарушенный не выявлено		
7	Крыша 7.1 кровля 7.2 внутренний водосток 7.3 Трубы вент. каналов и дымоходов	Кровля совмещенная из наливаемого материала. Нарушенный не выявлено Ненарушенной не выявлено. Нарушенный не выявлено		
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	На лестничных клетках бетонные, нарушенный не выявлено. Помы выложены плиткой, наблюдается частичное нарушение плитки. В подъездах входные двери металлические с домофонами, на деревянных дверях тамбуров, наблюдается перекос и не плотное прилегание к коробкам, отслоение окрасочного слоя, расслоение древесины. На оконных рамках наблюдается отслоение окрасочного слоя (местами отсутствует), расслоение древесины. Местами имеется отсутствие остеоклещения 2-го контура. На стенах и потолках наблюдается местами разрушение штукатурного слоя, отслоение пластиночного и окрасочного слоя.		Требуется текущий ремонт.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Трубы металлические, наблюдается коррозия металла, отслоение окрасочного слоя, отсутствует изоляция. Запорная арматура старого образца, на стояках более 50% находится в нерабочем состоянии.		Требуется текущий ремонт требуется замена зап. арматуры по текущему ремонту
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы металлические, наблюдается коррозия металла, отслоение окрасочного слоя, отсутствует изоляция. Чугунные Запорная арматура нового образца, на стояках более 50% находится в нерабочем состоянии.	100%	Требуется капитальный ремонт
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	Трубы металлические, наблюдается коррозия металла, отслоение		Требуется ремонт

	11.2 Запорная арматура	окрасочного слоя, отсутствует изоляция. Запорная арматура старого образца более 50% находится в не рабочем состоянии		
12	Система канализации 12.1 Трубы канализации	Трубы на стойках чугунные, подвержены коррозии. Магистральный трубопровод системы канализации заменен на трубы ПВХ, нарушений не выявлено.		
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Повражденные электрощиты	13.1 Вводно-распределительное устройство старого образца. Защита - плоские вставки. 13.2 столковая проводка алюминиевая. 13.3 освещение на л/клетках, коридорах имеется (установлены патроны с лампами). Имеющиеся светильники разукомплектованы.	100%	Требуется капитальный ремонт.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Асфальтобетонное покрытие, наблюдаются ямы и трещины. Бордюрный камень частично нарушен и отсутствует Не установлено.		Установка по решению собственников
15	Прочие работы	15.1 газовые трубы видимы нарушений не выявлено 15.2 требуется изготовление и установка досок объявлений		Текущий ремонт

Подпись:

Главный инженер

Л.Б.Пичугина

Ерикконсульт

Е.В. Фадокина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Директор ООО «Участок №21»

Н.С.Руденко

Мастер

Н.И.Гудкова

Ольга Федорова к.э. ф.о.