



4.	Входы в подвал	Не предусмотрены		
5.	Отмостка	Часть отмостки выполняет асфальтовое покрытие, часть тротуарной плитки, нарушений не выявлено		Ремонтные работы не требуются
6.	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Ж/б – нарушений не выявлено Ж/б – нарушений не выявлено Ж/б – нарушений не выявлено		
7.	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 Трубы вент. каналов и дымоходов	Скатная Деревянные, нарушений не выявлено Деревянная, нарушений не выявлено Шиферная, нарушений не выявлено Трубы оцинкованные. Неисправностей не выявлено Отсутствует защитный зонт (2шт)		Текущий ремонт
8.	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Бетонные, местами наблюдаются выбоины. Во всех 4 подъездах входные двери металлические с домофонами, на деревянных дверях тамбуров, оконных рамах наблюдается перекося и не плотное прилегание к коробкам, отслоение окрасочного слоя, расслоение древесины. Почтовые ящики деформированы, подвержены коррозии На стенах и потолках наблюдается местами разрушение штукатурного слоя, отслоение шпаклевочного и окрасочного слоя.		Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт
9.	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Полипропилен, нарушений не выявлено Не установлена запорная арматура по подъездам.		Текущий ремонт
10.	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	Трубы металлические, наблюдается коррозия металла, отслоение окрасочного слоя. Радиаторы чугунные, наблюдаются ржавые потеки. Запорная арматура нового образца, на стояках в нерабочем состоянии.		Текущий ремонт системы ц.о
11.	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Не предусмотрено		

12.	Система канализации	Трубы чугунные, следы коррозии, сколы, трещины. Частично заменены на ПВХ		Текущий ремонт
13.	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Позтажные электрощиты	Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Нарушений не выявлено Неисправностей не выявлено		Текущий ремонт
14.	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	В удовлетворительном состоянии Имеется нарушений не выявлено		
15.	Прочие работы			

Подпись:

Управляющая организация


Главный инженер ПТО Пичугина Л.В. _____ 

Начальник ПТО Абрамова А.А. _____ 

Юрисконсульт Фадейкина Е.В. _____ 

Обслуживающая организация

Директор Коляскина Л.Е. _____ 

Мастер Кобзева Е.Н. _____ 

Кв. _____