

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 29 к.1 ул. В. Никитиной
общего осеннего осмотра здания

г.Калуга

от «17» 09 2023 г.

Общие сведения по строению

Год постройки – 1993

Материал стен – кирпич

Число этажей - 5

Число подъездов – 2

Наличие подвалов - имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В

Начальник ПТО ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Абрамовой А.А

Юрист консультант ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги *Моек викар. И.Р*

Представитель обслуживающей организации ООО «ЖЭУ 15» в лице директора Коляскиной Л.Е., мастер Кобзевой Е.Н.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1.	Фундамент	Ж/б нарушений не выявлено		
2.	Стены	Выполнены из силикатного кирпича, наблюдается частичное выветривание раствора,		
3.	Фасад 3.1наружная отделка 3.2 меж/пан. Швы 3.3цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд	Силикатный кирпич без отделки, нарушений не выявлено Не предусмотрены Оштукатурен и окрашен, наблюдается отслоение штукатурного и красочного слоя Лоджии, разрушений стен не выявлено. Кровля над лоджиями выполнена из рулонного материала Бетонные плиты. Нарушений не выявлено		Ремонта не требуется Текущий ремонт Ремонта не требуется
4.	Входы в подвал	Наблюдается разрушение ступенек входа в подвал и отслоение марша от стены. В 1-м подъезде кирпичная кладка частично разрушена, наблюдается нарушение штукатурного слоя. Входные двери деревянные оббиты железом, наблюдается		Текущий ремонт

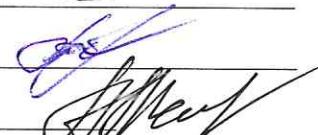
		гниение древесины, перекосы в дверных коробках.		
5.	Отмостка	Ж/б нарушений не выявлено		
6.	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	Ж/б нарушений не выявлено Ж/б нарушений не выявлено Ж/б нарушений не выявлено		
7.	Крыша 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4внутренний водосток 7.5 Трубы вент. каналов и дымоходов	Плоская Не предусмотрено Не предусмотрено Кровля совмещенная из наплавляемого материала. Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено		Ремонта не требуется
8.	Подъезды 8.1полы 8.2 проемы 8.3 отделка	На лестничных клетках бетонные, нарушений не выявлено. Полы выполнены плиткой, наблюдается частичное нарушение плитки. В подъездах входные двери металлические с домофонами, на деревянных дверях тамбуров, наблюдается перекос и не плотное прилегание к коробкам, отслоение окрасочного слоя, расслоение древесины. На оконных рамках наблюдается отслоение окрасочного слоя (местами отсутствует), расслоение древесины. На стенах и потолках наблюдается местами разрушение штукатурного слоя, отслоение шпаклевочного и окрасочного слоя		Текущий ремонт подъездов ли/клеток, входных ступеней
9.	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Трубы полипропилен, нарушений не выявлено Нового образца, в рабочем состоянии		Ремонтные работы не требуются
10.	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы металлические, наблюдается коррозия металла, изолированы. Чугунные нарушений не выявлено Нового образца, в рабочем состоянии		Ремонта не требуется Ремонтные работы не требуются
11.	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Трубы металлические, наблюдается коррозия металла, отслоение окрасочного слоя, изолированы Нового образца, нарушений не выявлено	100%	Ремонтные работы не требуются

12.	Система канализации	Трубы на стояках чугунные, подвержены коррозии. Магистральный трубопровод системы канализации заменен на трубы ПВХ, нарушений не выявлено.		Текущий ремонт
13.	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поэтажные щиты	. Электропроводка – алюминиевая ветхая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках Автоматические выключатели старого образца. ВРУ старого образца, видны следы частичного ремонта В изношенном состоянии, оборудование устарело		Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения
14.	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Асфальтобетонное покрытие, нарушений не выявлено Не установлено		Ремонта не требуется
15.	Прочие работы			

Подпись:

Управляющая организация

Главный инженер ПТО Пичугина Л.В. 

Начальник ПТО Абрамова А.А. 

Юрист консультант 

Обслуживающая организация

Директор Коляскина Л.Е. 

Мастер Кобзева Е.Н. 

Кв. _____