

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 36 П Свободы.  
общего (осеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 13 ноября 2014г

**Общие сведения по строению**

Год постройки **1949**

Материал стен шлакоблочный

Число этажей 2

Число подъездов 2

Наличие подвалов нет

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: зам директора ООО «УК Московский район» Л.В.Личутина,  
крисконсульт *Федюкина Е.В.* начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: техника ООО ЖЭУ №15 Маркиной Т.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался.		
2	<b>Стены</b>	шлакоблочные оштукатуренные.		
3	<b>Фасад</b> 3.1 наружная отделка  3.2 меж/пан. швы  3.3 цоколь  3.4 балконы  3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 карниз	3.1 Стены оштукатурены. В штукатурном слое имеются трещины, частичное разрушение и отслоение штукатурного слоя, окрасочный слой имеет истертость. Наблюдается разрушение целостности отдельных шлакоблоков.  3.3 В цокольной части имеются трещины и разрушения в штукатурном слое, окрасочный слой имеет истертость.  3.4 Наблюдается частичное разрушение штукатурного слоя балконных плит, окрасочный слой имеет истертость.  3.5 Козырек металлический. Разрушений не выявлено.  3.6 Карнизные тяги имеют разрушение штукатурного слоя до дранки более 60%		Требуется выполнить капремонт п.3.1,3.2,3.3,3.4,3.6.
4	<b>Входы в подвал</b>	Отсутствуют.		
5.	<b>Отмостка</b>	Асфальтобетонная. Наблюдается		Требуется

		частичное разрушение верхнего слоя, трещины, отставание от основания цокольной части здания. Частично отсутствует.	текущий ремонт
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	6.1, 6.2 Чердачное и межэтажное перекрытия деревянные. Видимых разрушений и провисания потолков не наблюдается.	Ремонта не требуется
7	<b>Крыша</b> 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1, 7.2, 7.3 Кровля шиферная разрушений при визуальном осмотре не выявлено.  7.5 Проектом не предусмотрено. 7.6 имеется разрушение штукатурного слоя, кирпичной кладки <i>в работе И.В.</i>	Капитальный ремонт п. 7.6
8	<b>Подъезды</b> 8.1 полы  8.2 проемы  8.3 отделка	8.1 в тамбурах имеется разрушение цементной стяжки. 8.2 Требуется замена оконных проемов. 8.3 на потолках и стенах наблюдается повреждение окрасочного слоя (побелка, масляная окраска), разрушение шпаклевочного, штукатурного слоя.	ремонт
9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт в 2012г	Ремонта не требуется
10	<b>Система Центрального Отопления</b> 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.1 Трубы стальные. Окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла.  10.2 Радиаторы старого образца.  10.3 Запорная арматура по стоякам в нерабочем состоянии, требуется замена.	Требуется капитальный ремонт.
11	<b>Система горячего водоснабжения</b> 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.	
12	<b>Система канализации</b>	Трубы системы водоотведения чугунные, имеют естественный износ.	Требуется кап. ремонт

13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поэтажные электрощиты	3.1, 3.2 Наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов в связи с длительной эксплуатацией. 13.3 ВРУ старого образца, следы ремонта. 13.4 Поэтажные электрощиты не обеспечивают защиты при перегрузки.	Требуется выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов и вводного распределительного устройства.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Наблюдается нарушение целостности асфальтного покрытия. Около 1 подъезда. <i>Воп. ремонт</i>	Ремонта не требуется
15	Прочие работы		

**Подписи:**

Главный инженер ООО  
«УК ВЖД Московского округа» г. Калуги


Юрисконсульт

Начальник ПТО

Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ № 15»



Т. В. Пичугина

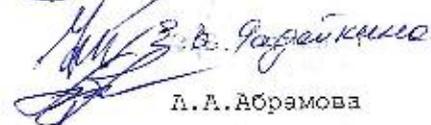

З. В. Федайкина



А. А. Абрамова

Т. В. Маркина

*сг. по дому Саф Сафенова И. А.*